

会议纪要

会议地点	微信电话会议		会议时间	2020. 4. 3
会议主持人	王道春	会议主题	近期各项目质量、存在的问题汇报	
本次会议内容：				
<p>马牌： 组件安装完成约 5MW，钢结构车棚 4.5 号完成安装，电气约完成 35%</p> <p>本周日进行组件安装检测</p> <p>高低压设备不在 EPC 合同清单中，已与业主及施工单位沟通，待回复</p> <p>屋面直流线缆穿管 PE 管与图纸不符，得到回复，可以使用 PE 管，需上报合格证、检测报告等文件（我监理单位已多次通知各施工项目尽快完成到货材料报验、工序验收，施工单位均未按照要求；工序未报验就进行下一道工序施工（马牌出现导轨连接处未按要求采取连接件固定模式就进行组件安装工序）材料未报验就使用在项目上，PE 管与图纸不符-----导致我们现场监理工作难开展，需请岳总、梁总给点压力至施工单位。</p> <p>屋面组件安装存在野蛮施工，未按照我单位前期组件安装交底要求执行，导致组件背板划伤、面板刮花等现象。</p> <p>施工单位现场缺少施工单位管理人员在岗，现场存在的问题不能及时的得到整改。</p> <p>开工至今未收到任何施工资料报审，一直催促总包，且所报上的资料与国家光伏资料收集规范存在极大缺少。</p> <p>蚌埠：本周施工人员未进场，未开工，查看了骨粒车间屋面漏水点，发现有 4 处漏水点进行了拍照留底，要求施工单位开工前做好屋面交接，避免后续出现问题，施工单位目前提交了施工计划和加固设计及荷载评估报告纸质版和电子版，加固设计未盖章，剩下开工前落实事项我监理人员会督促施工单位加紧提交与落实。</p> <p>杭州片区：临江物流园七号加固方人员进场；杭州物流园十号加固方人员进场</p>				

德州、济南：齐河项目警示牌悬挂、防坠器安装完成，施工人员进场安全交底、防疫学习完成夹具组装 A4 库房完成，逆变器、支架及配件、格栅板进场检查完成。问题现场无蓝图，材料进场不能准确确定材料是否符合要求。下周屋面防护栏完成，并网柜进场就位完成。

济南项目加固材料加工制作完成，物流园区检查连续三天未施工，支架材料及配件进场检查完成下周加固完成 80%，逆变器进场施工完成，屋面防护安装。并网柜进场安装完成。提供 I 蓝图

肥东、高新、南京：肥东项目已多次要求，组件接地线必须按照图纸要求安装垫片，但巡视仍旧发现缺少垫片情况；阵列间连接镀锌扁钢搭接长度及固定方式不满足规范要求，施工前期已告知施工方此方法错误但施工方着急并网并未听取；组件下 MC4 接头拖地与屋顶接触，前期已做施工交底，第一片组件安装中现场旁站再次交代，但施工完毕后仍发现不少拖地现象。我方多次叮嘱施工方按照正式的验收程序执行“三检”验收后报监理验收审核，但施工方仍我行我素，我监理方已下发联系单要求施工方严格按照报检程序否则所涉及的分部、分项以及隐蔽工程我监理方不予质量认可，此项工程量不予确认

监理负责人要求：

1. 各项目监理一定要做好现场质量管控，对发现的问题及时通知相关负责人进行整改，下发监理通知单、联系单，如现场出现拒不整改现象，及时上报业主单位。
2. 督促各项目施工单位加强现场施工人员管理、各工序完成后必须进行报验，未经报验不得进行下一道工序施工
3. 目前部分项目出现组件 EL 不合格现象，请各监理人员做好管控，及时下发通知单、严重情况下，下发工程暂停令，请各同事一定要按照要求执行
4. 及时完成监理资料收集编制工作严格按照合同执行，严做好三控、两管、一协调等工作

参会人员	王道春、黎建光、张浩源、吴桥生、韩文庆		
主送单位	普枫新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 4. 3