

会议纪要

编号: GFDZJBM09-17

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发:

会议地点	停车场东侧车棚	会议时间	2020 年 10 月 25 日
会议主持人	田同有		

会议主题: 关于下周施工质量、进度、安全以及部分分项变更事宜:

本次会议内容:

一、建设单位项目部:

1、现要求施工项目部在十一月十五日之前，项目上所有分布分项工序全部完工，具备并网发电条件。

2、施工项目部对从 5#6#箱变处经屋顶敷设的电缆桥架、不锈钢夹具、螺栓尽快采购、发货。

3、1#2#箱变至开关站一次舱电缆本周内必须完成电缆敷设，在电缆桥架未到货的情况下，可临时放置或绑扎在固定建筑物上面，待电缆桥架等辅助材料到货后再放置在电缆桥架内，电缆敷设时要注意电缆外皮（绝缘皮）划伤，做好保护，施工现场要按安全规范做好安全防护（防护栏、警示标志、人员安全着装佩戴等）。

4、停车场组串式逆变器出线至 10#箱变设备电缆敷设时，连同溧阳一期停车场车棚一根电缆至三期 10#箱变一同敷设，要求本周内敷设完成（共计十一根电缆）。

5、要求明日（10 月 26 日）务必把四期厂房西侧、三期停车场破路电缆沟混凝土浇筑（C30）恢复，以免厂区工程部通报批评，对下一步与工程部协调有关事宜不利。

6、立即开展对集中式逆变器内部进行烘干、灰尘清除工作，确保设备内电气元件无潮湿、无灰尘杂物等。

7、本周内施工单位要完成屋面电缆下引进入集中式逆变器设备、箱变设备电缆接线以及集中式逆变器设备与箱变电箱变缆接线。



扫描全能王 创建

8、本周安排 LY3 厂房 3#光伏方阵剩余的 780 块 375W 组件安装结束。

9、各施工作业面施工结束后，要对施工现场的所有垃圾进行清理，安全护栏要固定牢靠，以免被大风吹倒。

二、监理项目部：

1、本周安全文明施工偏差，具体表现在：高空作业人员不穿带安全带，施工区域内施工人员经常不按照要求佩戴安全帽，安全护栏防护不到位，要求施工项目部应派专人保持每天巡查，维护。

2、各集中式逆变器设备、箱变设备区域防雷接地施工不符合设计要求和有关规范，监理项目部已多次要求按规范进行整改，本周仍未进行整改，上周会议纪要内容 （6 个箱逆变、箱变基础，开关站一二次舱基础与设备接地焊接未按设计要求进行三面焊接，个别设备接地下引至基础环网未焊接，环网与接地极未连接，电缆沟深度不符合设计要求，部分段落仅距离地面不足 100mm。现要求进行按设计要求进行整改）。

3、LY3 厂房东侧北段电缆沟土方回填后，经监理项目部检查，施工垃圾仍未清理彻底，特别是石块、混凝土块等，要求本周内清理完成。

4、屋面电缆桥架弯头、变径、组串式逆变器、汇流箱接线处保护罩，存在毛刺、棱角，监理项目部多次要求进行处理（打光、防腐），至今仍未处理，桥架内电缆敷设凌乱，电缆敷设转弯处未做保护，电缆与桥架间未进行绑扎固定。

5、屋面光伏区约 70-90 串组件未能检测出开路电压，已多次要求施工单位进行检查问题（老问题），施工项目部截止今日仍未开展整改。

6、LY3 厂房屋顶电缆桥架盖板已分料，易被大风吹落，存在较大的安全隐患，要求施工单位对桥架盖板进行安全保护。

7、停车场破路电缆沟开挖深度不符合设计要求，要求继续开挖至设计深度。

8、停车场破路时对原厂区敷设的路灯线路 PVC 保护管损坏未做更换，要求施工单位对损坏的线路保护管进行更换。车棚东侧光伏组串跳线至西侧光伏组串线路敷设要进行穿管敷设。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

1、会议签到表；



扫描全能王 创建



第 17 次监理周例会



扫描全能王 创建

溧阳三期项目 监理例会会议签到表

时间：2020年10月21日



扫描全能王 创建