

监理第十一次会议纪要

编号: 30-NC300601S-HYJY-012

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	
会议主持人	郭俊兴		
会议主题：进度、质量、安全讲评及协调			
会议内容： 监理单位：一、施工现场安全问题 1、升压站管理人员未能按时到达施工现场，每日安全工作交底落实不到位，作业人员未佩戴安全带，在山体护坡处进行施工，有较大的安全隐患。要求管理人员每日按时到达施工现场，对作业人员进行安全工作交底，加强对施工现场的安全管控。后续监理方对施工现场检查时发现仍有未佩戴安全带的作业人员，将对每人考核一千，同时对管理人员一并处罚。 2、光伏区管理人员加强对施工现场的巡查，严格要求施工人员佩戴安全帽，安全带。确保施工安全。 二、施工质量 1、驮龙、驮坑光伏区整体接地网沟深度不符合要求，支架之间接地深度不足的情况尤为明显，要求增加接地沟深度，接地电阻检测不符合要求将进行返工整改。变压器、逆变器周围接地电阻检测应符合规范要求，未达到规范要求的进行返工整改。驮龙区大部分 4 平方电缆埋土没有穿管，要求安装保护套管或地面桥架敷设。驮龙低压电缆埋深不够，应按图纸设计施工，遇特殊情况应上报处理，不得私自修改施工图纸设计方案。主接地网沟接地桩较少，需要增加接地桩。检查发现王帅班组部分安装的支架组件不符合图纸设计要求，要求进行调整。组件角度必须符合图纸要求。 2、升压站山体护坡钢筋搭接处不符合要求。要求整改并按照图纸设计进行施工。 三、施工进度 1、光伏区、升压站、站内架空线路整改消缺施工进度缓慢，要求加快施工进度。 2、要求光伏区逆变器接线并网，支架、组件调整工作年前必须完成。 3、检查发现开关站边坡格构梁支模进度缓慢。要求增加作业人员，增加材料，加快支模进度，务必保证最晚本月20日整体一次浇筑完成。 4、要求升压站所有消缺工作年前必须全部完成。 四、施工现场材料堆放凌乱，没有归类进行存放，零星散落在施工现场各处。要求所有材料集中归类存放。完好无损的光伏组件整理统一存放，损坏的光伏组件也需要整理统一存放。 五、春节期间光伏区安排 2-4 人值班，每日巡查施工现场防火情况。施工单位安排现场应急小组。			
主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.01.15

青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

日期

年 月 日

[illegible]