

监理第十五次会议纪要

编号: 30-NC300601S-1-15-015

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

会议地点	一楼办公室	会议时间	2021年6月15日
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
总包单位: 一、要求升压站、线路施工人员3月15日之前必须进场,同时备齐后续整改所需设备材料。 二、升压站边坡因雨水冲刷,需重新喷浆。 三、线路只有两座塔基接地合格、其余塔基需要整改。 四、光伏区接地消缺、地下部分未完成。 五、驮龙部分挂牌还未完成。 六、目前,光伏区检查的个别问题已经转变为共性问题。共性问题,需要全面排查整改。 1、蜂窝麻面修补、二次灌浆、除锈喷漆、接地黄绿小线(漏接,未接)、小线布线绑扎(绝缘低导致逆变器报警)、穿管问题。 2、临时埋线改安装桥架的情况,需要全面排查。 3、组串接线,短的需要绑扎,超过5米需要安装桥架连接。 4、管口,桥架封堵需密实到位。 5、逆变器下引小线需按要求绑扎。 6、光伏区排水沟堵塞,后续需要疏通。 监理单位: 一、支架螺栓紧固不到位及光伏组件螺栓紧固不到位(斜梁支架、檩条与连接片、组件与连接片、柱脚螺栓)。要求检查所有螺栓,对未紧固到位的进行整改。 二、要求驮龙光伏区S2箱变基础砌挡墙。 三、要求桩体破裂部分敲掉后才可进行修补。 四、要求组串双边接地。 五、驮龙驮坑路边裂缝需要及时修补,避免塌陷风险。 六、要求隐蔽工程必须向监理方报验,未报验不得擅自回填。 七、作业人员登高梯子损坏严重,应及时更换。 八、驮坑区黄绿漆粉刷不合格、要求返工。			

九、对支架基础二次灌浆提出以下几点要求

- 1、严禁浆面超过支架立柱柱脚板上平。
- 2、严禁灌浆部分模板变形未做调整就进行灌注。
- 3、灌浆材料必须搅拌均匀。
- 4、严禁问题桩不进行处理就进行灌浆作业。
- 5、桩头二次灌浆拆模后发现的问题立刻处理。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.03.12



