

监理第十六次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JL-HXJY-016

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

签发: 郭俊兴

会议地点	一楼办公室	会议时间	2021.03.26
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 现场进度、质量、安全及协调			
总包单位: 1、目前现场二次浇筑中, 发现问题桩及时补修。 2、现场垃圾需要集中清理出去。 3、驼坑原有提出的消缺问题, 没有整改完成的要及时整改。 4、接地需要两端接地, 现场存在单根接地的要及时整改。 5、线路铁塔目前正在进行接地整改, 其它不需要停电处理的问题, 也需要尽快一起整改到位。 6、舜龙光伏电站存在问题点需要施工单位及时整改。 7、驮龙, 驮坑道路及坡面排水问题依然没有有效解决, 需要施工单位尽快处理。 监理单位: 一、驼坑区问题: 1、桩基表面用水泥浆修补时要加胶水, 防止后续出现脱落。 2、组串电缆线套管悬空3米左右时需要加强保护, 4、5米的需要有支架支撑。 3、部分支架立柱的接地扁铁离支架太远的要求整改、外露的接地扁铁要刷黄绿漆。 4、1*4电缆线从支架下来转弯处未做保护的, 要做好保护措施。 5、发现增容组串桩基打孔尺寸不符合图纸设计, 要求施工单位及时整改。 二、驼龙区问题: 1、发现少数组件连接的螺栓未紧固到位, 要求施工单位对所有支架、组件螺栓进行检查消缺。 2、少数组件平整度及角度不一的, 要求施工单位及时检查调整。 3、部分接地扁铁与支架立柱焊接处未做防腐的、现场存在单根接地的需要及时整改完成。 4、支架檩条外连接处, 组件安装时要注意避免出现“弯弓”形状。 三、升压站及线路问题: 1、地面有孔洞未封堵。 2、地面井盖破损需要更换。 3、地面钢筋未切割有安全隐患。			

- 4、护坡喷浆不到位需要处理。
- 5、排水渠堵塞，包括南侧排水沟不畅。
- 6、设备柜体有生锈及水泥杂物、舱体有水泥污染物未处理。
- 7、继保室有线孔未封堵。
- 8、楼梯栏杆竖杆有处断裂。
- 9、围栏地脚螺栓及少数地方未做防腐、监控立柱底部需要做防腐处理。
- 10、SVG电缆井密封不到位、SVG变压器通风口网格下部改装可开关防护网。
- 11、接地环网少数地方要进行防腐处理。
- 12、台阶处有水泥块脱落、地面出现起皮现象。
- 13、线路铁塔消缺完成后要进行检测接地电阻值、以及检查绝缘子有无破碎情况。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.03.27

青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2021 年 3 月 26 日

[illegible]