

监理第二十七次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JL-HYJY-027

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目



会议地点	一楼办公室	会议时间	2021.07.09
会议主持人	郭俊兴		

会议主题: 现场进度、质量、安全及协调

总包单位:

- 1、龙须光伏区光伏线号码管、组串标牌及逆变器、箱变设备电缆标识标牌要做好。
- 2、线路少数铁塔接地施工不符合设计、规范要求, 施工单位要及时消缺整改。

监理单位:

- 1、A、B 号线路少数铁塔接地圆钢焊接处搭接长度不够, 接地沟深度不符合设计要求, 个别焊接处防腐处理不符合要求, 要求施工单位及时整改。
- 2、A1 铁塔高压电缆线缺少 4 个抱箍及缺少卡扣, 电缆套管防火封堵不到位。
- 3、龙须光伏区支架、组件安装不平整、角度不统一、地脚螺栓缺少垫片及未紧固到位的、檩条连接处组件呈现“弯弓”形状的, 施工单位要及时进行整改到位。
- 4、组件直流电缆敷设绑扎不到位、敷设不符合要求的、防火封堵未做好的, 施工单位要及时整改。
- 5、现场接地沟深度要符合设计要求, 接地扁铁焊接焊缝要饱满、搭接长度要符合规范要求, 焊接处要做好防腐措施。接地扁铁焊接未经监理方验收合格的, 接地沟不允许回填, 否则罚款处理。
- 6、电缆线直埋回填时电缆要有细土覆盖保护, 电缆沟深度要符合规范要求, 未经监理人员验收施工单位不允许回填。
- 7、明天龙须区 S1、S2 区域接地网及 3-4 号箱变接地延长体要全部施工完成。
- 8、现场逆变器直流电缆线汇线要美观、绑扎牢固, 现场不符合要求的要及时整改到位。
- 9、龙须区桩顶开裂、垂直度偏差较大、桩顶立柱悬空缝隙较大的, 要求施工单位进行二次灌浆处理。
- 10、组件拉杆安装要求符合设计要求, 不允许缺少螺母垫片, 螺母要紧固到位。
- 11、现场露出地面的接地扁铁要刷黄绿漆, 黄绿漆施工要符合设计、规范要求。

12、现场支架、组件螺栓在质保期内生锈的，要求施工单位要进行更换。

13、地脚螺栓生锈的要求施工单位及时进行除锈、做好防腐处理。

14、开关站护坡施工要符合图纸设计要求进行植草。开关站排水沟深度不够，排水不流畅，要求施工单位及时整改完成。

15、现场工人需要佩戴好安全帽，支架、组件安装高处作业时需要带安全带，禁止站在檩条、组件上面。否则将罚款处理。

16、天气炎热，施工单位做好防暑降温工作，调整作业时间避免高温段施工。施工单位要备有防暑降温药品，并要求发放给每个工人。

主送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
抄送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.07.10

青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2021 年 7 月 09 日

[illegible]