

监理例会会议纪要

时间	2024-09-19（周四 Thursday）		会议地点 Venue:	施工现场
主持人	王国富		记录整理 recorder:	何冰
参加人员	VAMA 工程部：李方文 VAMA 能源部：李琦、简战道 施工单位：柏孙、陈立、王玉峰 监理单位：王国富、何冰			
重要信息	1. 检查地面施工情况及存在的问题；			
人员	内容			
浙江能建 (柏孙、陈立、王玉峰)	1. 针对现场检查所提问题做好记录并逐个进行整改；			
能源部 (李琦、简战道)	1. 变电站车棚需有明显接地点，并涂刷黄绿漆； 2. 变电并网柜内需清理，且母排裸露部位需增加护套； 3. 逆变器电缆与电缆沟搭接处需加以固定并覆盖； 4. 变电站控制柜需按规范要求进行接地； 5. 设备外部及内部需制作设备标识标签牌； 6. 制冷站并网柜线缆未进行穿管； 7. 低压开关柜之间防护隔板缺失； 8. 电缆拐角处无防护措施； 9. 消防楼电缆桥架未固定；			
工程部 (李方文)	1. 主办公楼车棚需将地面清扫干净； 2. 车棚组件直流线需隐蔽敷设，并加以绑扎固定； 3. 多功能室车棚电缆桥架孔洞，覆盖后需固定牢靠，防止人员来往被破坏； 4. 请施工单位于 2024 年 9 月 30 日前对存在的问题全部整改完成，于 2024 年 10 月 15 日前项目全部完成；			
正衡监理 (王国富、何冰)	1. 车棚逆变器支架切割处、焊接处需喷涂防腐漆； 2. 一号预制舱钢结构平台部分位置需进行加固；			

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. 主办公楼并网柜接地搭接不足；4. 主办公楼直流线桥架与电缆井段，线缆裸露未穿保护管；5. 车棚逆变器电缆保护管安装不到位，可安装接线盒；6. 屋面直流线保护管过短，需更换保护管并加以固定7. 屋面组件 MC4 接头外露；8. 一号舱钢结构焊接后未涂刷防腐漆； |
|--|---|

特别说明：所有时间均为北京时间，对文件内容若有异议，需在收到文件三日内以书面形式告知发件人，否则将被视为认可本文件内容。