

工程暂停令

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZTJL-FRTG-001

致山东力诺电力设计咨询有限公司（施工项目部）：

由于新建厂房施工图纸未经确认及常规屋面施工安全防护措施不到位等原因，现通知你方必须于 **2020 年 9 月 07 日 8 时**起，对所有施工（工序）实施暂停施工。

新建厂房问题：

- 1、施工图未确认情况下实施施工作业，且与图纸设计偏差较大，几字支架上端角铝几乎未安装，几字支架安装密度与图纸设计不符，角铝上方型板未见偷工减料情况严重。
- 2、现场无管理人员，安全员，技术负责人等。
- 3、施工单位公司资质，人员资质，施工组织设计，施工方案等前期资料未见。
- 4、进场材料无任何报审，组件堆放散乱无防护措施。
- 5、各施工工序无任何报验，私自进行下部工序施工。
- 6、组件出现眼观两端翘起，中部凹陷，需第三方检测及质量评估。
- 7、施工通道铺设敷衍了事，导致屋面彩钢瓦损坏严重，出现断裂、凹陷、开合生锈等情况。
- 8、安全措施不到位，未做临边防护及采光带防护等。
- 9、现场施工人员安全交底技术交底，班前会制度，日报周报均未见。

常规屋面问题：

- 1、现场无任何安全措施。
- 2、支架安装未报验进行组件吊装。
- 3、吊装方案，运输通道，吊装平台未见。
- 4、吊装至屋面组件未及时分散，分散组件未固定。

其他管理问题同上，问题图片见附件。



业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年____月____日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。


问题清单

主 送	山东力诺电力设计咨询有限公司
工 程 名 称	浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目
检 查 日 期	2020 年 09 月 06 日

彩钢瓦较薄凹陷生锈开合断裂




2、图纸设计

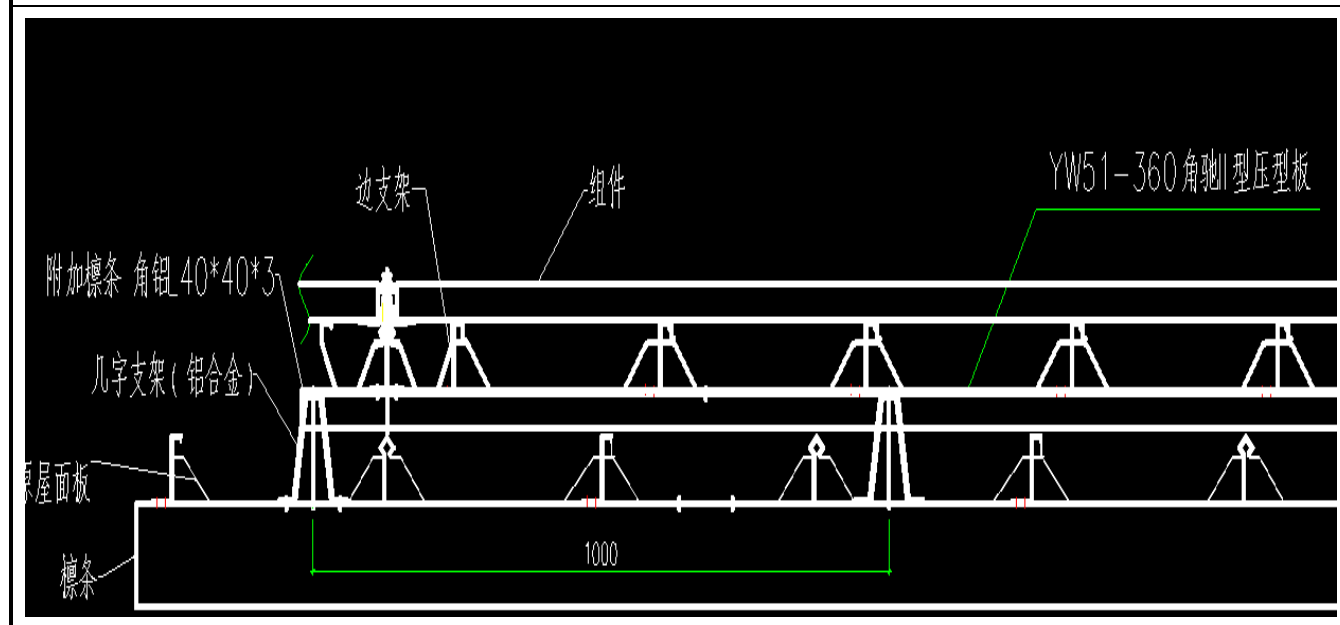

3、组件中间凹陷图片显示较明显

4、几字支架东西向角铝未安装彩钢瓦未安装，支架安装间距 2 米，图纸 1 米。

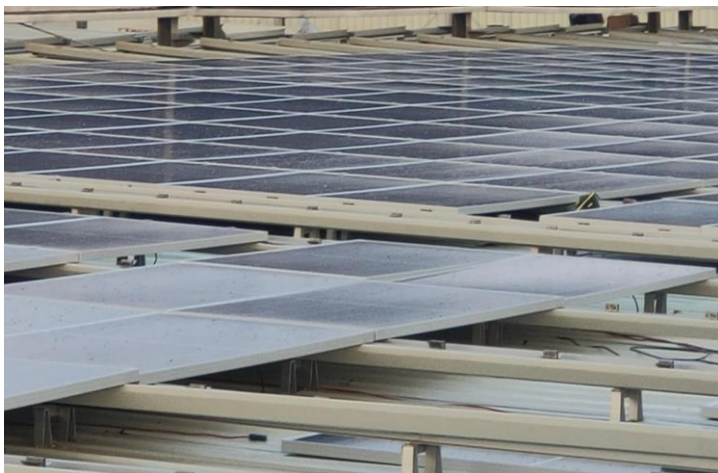

现场组件分散肩扛头顶单人搬运且未做运输通道，废料未清理。



常规屋面：屋脊及彩钢带防护未做，无管理人员，运输通道，吊装平台均未做，吊装至屋面组件未及时分散，分散组件未固定。



浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 09 月 06 日