

监理工作报告单

主送：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

抄送：建水云得太阳能科技有限公司



事由：关于四川红叶、隆昌建筑所施工质量存在的整改项及相关资料事宜

一、四川红叶钢结构存在整改项

- 1、钢立柱部分垂直度相差 **3-4cm**，严重不合格。
- 2、钢立柱、斜梁焊接点部分存在虚焊、焊接不饱满，焊接接口及拉杆焊接处未进行全面防腐处理。
- 3、钢立柱、斜梁连接处不合格，存在严重的安全隐患且连接处高强螺栓紧固不到位、个别部位高强螺栓未进行紧固。
- 4、钢结构部分存在补漆不到位现象。

二、四川红叶光伏支架存在整改项

- 1、立柱垂直度部分偏差 **2-3cm**，严重不合格。
- 2、转换调节件 **2** 与檩条连接处部分未按照设计图纸要求进行配一平一弹一螺母一止动垫片施工。
- 3、已安装檩条个别存在严重变形现象且整体支架未进行调整。
- 4、地面光伏各地块均存在灌注桩孔数不满足设计孔数要求。

三、四川红叶、隆昌建筑未上报相关资料，详见后附报告单。

间严格要求施工单位务必严格执行《建筑施工现场临时用电安全技术规范》和有关电气安全操作规程，对现场检查发现的用电弊端进行及时排查、整改、对各自区域配电箱进行粘贴相关信息做到用电安全责任制。

三、监理方于 2016 年 11 月 23 日 10:00 进行对现场施工安全、临时用电发现的问题进行全面复查，各施工单位对临时用电出现的弊端均已进行相应的整改，个别施工组因自身用电专业知识不足，更换临时用电线路及安装保护装置仍存在问题，经监理方电气工程师秦福章现场指导均已整改完善。

项目监理部（章）



日

期：

2016年11月23日

建水县五里冲蓄光互补光伏电站项目监理部

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

会议签到表

2017年11月20日 下午 15:00

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
郭俊志	正衡监理		18553408791
李祥辛	正衡监理		13776817962
王健	正衡监理		15117007969
李华伟	中电四局	项目协调员	18799668776
李德刚	中电四局		
何光林	四川红叶		13529809879
刘品策	云南祥发		13408776246
杨志敏	钢结构		15987330926
田贵伦			13466298216

