

监理工作报告单



主送：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

抄送：建水云得太阳能科技有限公司

现向双方业主报告现场施工及管理问题：

1、前期监理方已多次通知鸿辉公司已使用的 8-1 非标羊舍改变污水口排水去向至今没有落实，现将污水直接排出，造成 18 号箱逆变地下基础渗入污水严重，使 18 号箱逆变地下基础大量积水，使中水无法进行接线施工及高压电缆检测，给羊舍以后使用和电站运行带来巨大安全隐患，请业主方尽快协调改变 8-1 非标羊舍污水口排水去向，否则因此问题造成财产损失及人员伤亡，由羊舍相关负责人和羊舍使用方负责，如业主方不能及时协调处理，监理方根据国家有关法律，不承担任何相关连带责任。

2、经监理方和中水四局有关人员对隆昌公司所施工完成地面光伏 F05、F06、F10、F20 地块桩基础按设计蓝图进行核查，结果与设计蓝图不符，造成中水组件安装、汇流箱接线将无法按设计蓝图施工，具体如下：

F05 地块桩基础少 6 组，F06 地块桩基础多 23 组，F10 地块桩基础少 2 组，F20 地块桩基础少 7 组。

现请业主方尽快要求隆昌公司出具桩基础变动草图，并及时和设计单位沟通，请设计单位出具组件安装、汇流箱接线调整方案，否则将造成中水无法进行后续施工，地面光伏 F05、F06、F10、F20 地块桩基础无法移交。

隆昌公司在没有接到业主方及设计方同时签字认可的变更方案之前并未及时向监理部上报桩基础变动情况，由此问题造成的一切后果必需由隆昌公司负责。

3、隆昌公司在没有设计变更的情况下，擅自将羊舍之间路面全部做成永久性路面，造成厂区排水沟无法施工，光伏电缆以后无法检修，由此问题产生的一切后果由隆昌公司和鸿辉公司负责，监理方不承担任何连带责任。

4、前期监理方已通知鸿辉公司已使用的羊舍简易集水坑增加溢水口避免雨水进入羊舍基础，现简易集水坑溢水口没有设置到位，已设置的不合理，羊舍管理负责人对羊舍污水排放疏忽管理、简易集水坑溢水口设置不当、素质低下、酒后聚众闹事，给鸿辉公司管理人员形象造成巨大的负面影响。

如羊舍管理使用方不重视简易集水坑溢水口问题，使雨水溢入羊舍基础下，造成羊舍基础下沉，使羊舍无法使用，影响组件发电，将由羊舍管理方和使用方承担一切后果，监理方不负相关连带责任。

请业主方尽快协调解决以上现场问题。



日期：2017.03.04

常州正衡电力工程监理有限公司建水五里冲监理
项目部