

GFDZJBM11: 监理报告

监 理 报 告

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目工程

编号: ZHJL-HNDH-JLBG-20180619

致: 海宁鼎晖新能源有限公司 (业主单位)

由 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工单位) 关于现场施工质量事宜, 我方已于 2018 年 5 月 9 日---2018 年 6 月 12 日下发的 4 份《监理通知单》中明确指出, 但施工单位至今未回复, 也未通知我方监理现场验收。

特此报告。

附件: ☐ 监理通知单

- 1、编号: HX-TZD-01
- 2、编号: HX-TZD-02
- 3、编号: HX-TZD-03
- 4、编号: HX-TZD-04

监理项目部 (章)

总监理工程师: 赵仁良

日 期: 2018 年 6 月 9 日

注 本表一式四份, 主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

监理通知单

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-TZD-01



致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场组件安装观感差的问题

内容:

经监理现场检查发现,你单位项目部承建的海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目组件安装过程中出现同组组件边缘高差 $>5\text{mm}$,相邻组件边缘 $>2\text{mm}$ 现象,不符合《光伏发电工程施工规范》GB50794-2012 的规范要求。现要求你单位项目部立即制定整改方案,并组织进行整改,整改完成后通知监理复查。

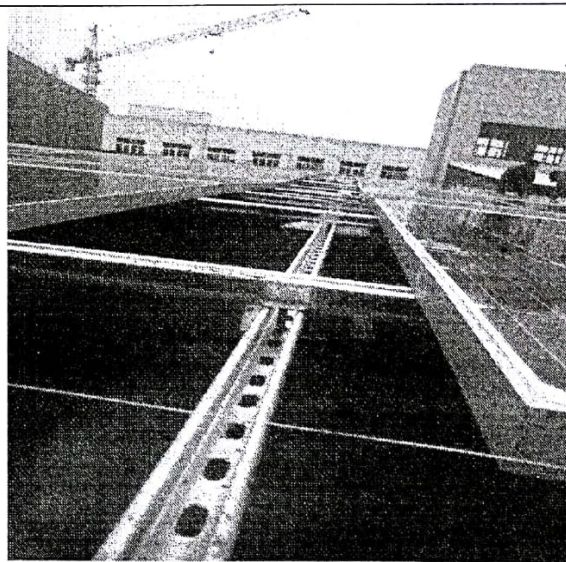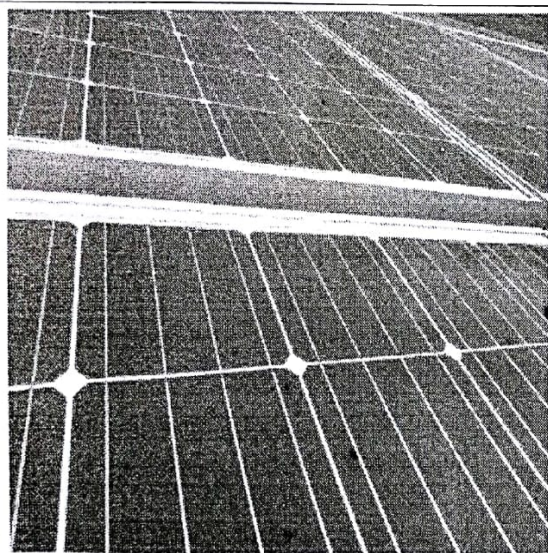

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在3个工作日内进行回复。

附件共 / 页

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2018 年 5 月 9 日

本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。

监理通知单

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-TZD-02


致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场组件边压块型号不匹配事宜

内容:

经监理现场检查发现,你单位项目部承建的海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目组件安装过程中因边压块型号不匹配,组件边缘未固定。现要求你单位尽快更换边压块,对未固定的组件进行固定。

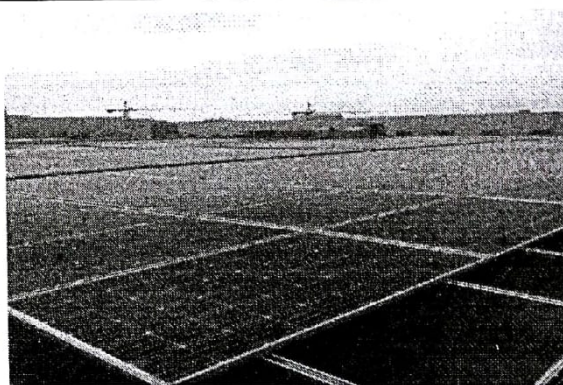

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 张青

日期: 2018 年 5 月 13 日



本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

监理通知单

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-TZD-03



致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场接地焊接不规范事宜

内容:

经监理现场检查发现,你单位项目部承建的海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目接地焊接过程中焊接不饱满,焊接处未进行防腐处理。现要求你单位重新焊接,并对焊接处进行打磨,刷漆。整改完成后通知监理复检。

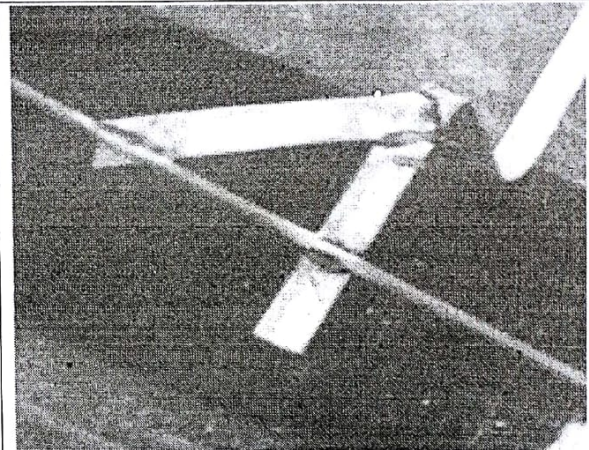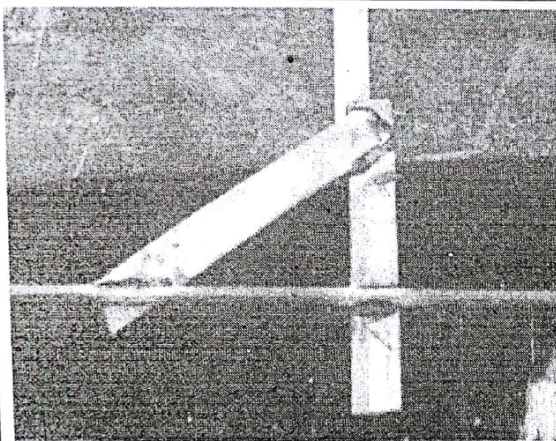

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 2 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

蔡青

日期: 2018 年 5 月 29 日

本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

监理通知单

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-TZD-04

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场施工质量事宜

内容:

经监理现场检查发现,你单位项目部承建的海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目,经项目监理机构巡视检查发现,存在以下几点急需整改,如下:

- 1、部分 6 平方电缆未设置套管,不符合设计要求;
- 2、部分桥架连接件已生锈,不符合设计及规范要求;
- 3、桥架连接部位未设置跨接线,不符合规范要求;
- 4、部分光伏板下凹严重,不符合规范要求;
- 5、局部桥架下沉变形严重,不符合规范要求;
- 6、部分接地扁钢与圆钢搭接长度不符合规范要求;
- 7、13 根 3*25 电缆占据桥架空间 100%空间,不符合规范要求;
- 8、部分 16 平方接地线螺栓未紧固到位,不符合规范要求;
- 9、桥架穿过沉降缝未设置伸缩补偿装置;
- 10、其它未尽事宜请自查自纠。

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 2 页,问题照片

监理项目部(章)


总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 6 月 2 日




本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

现场存在问题照片汇总如下：

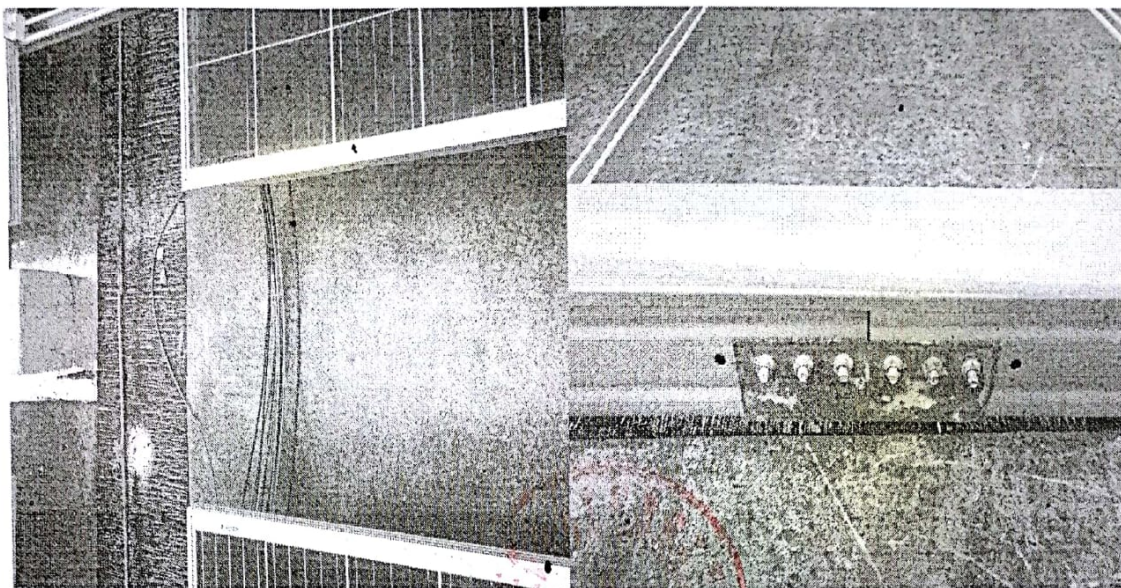


6平方线未设置套管

桥架连接件生锈

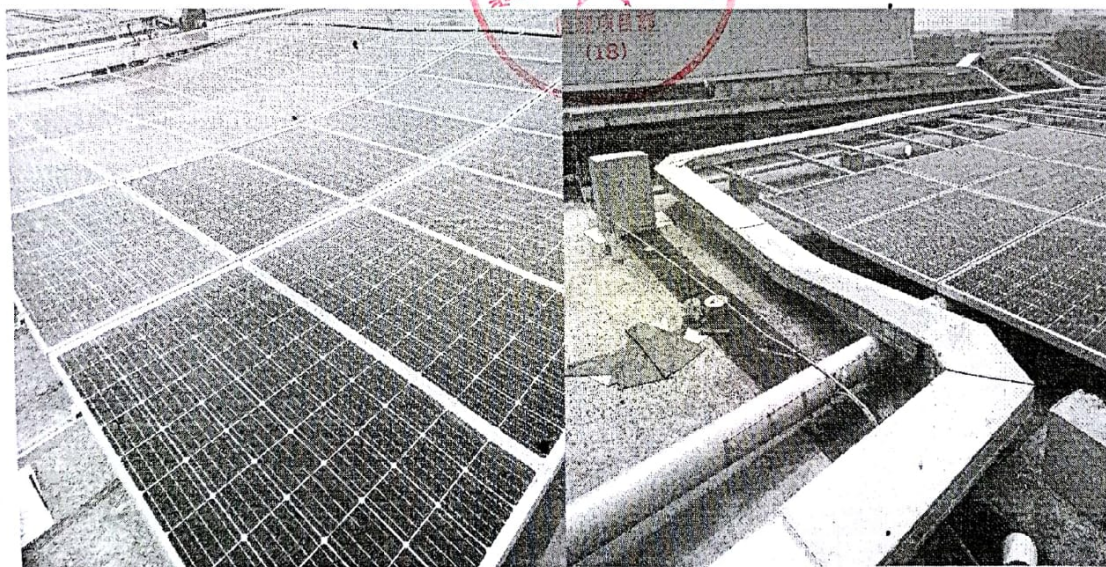


光伏板下凹严重

桥架下沉变形

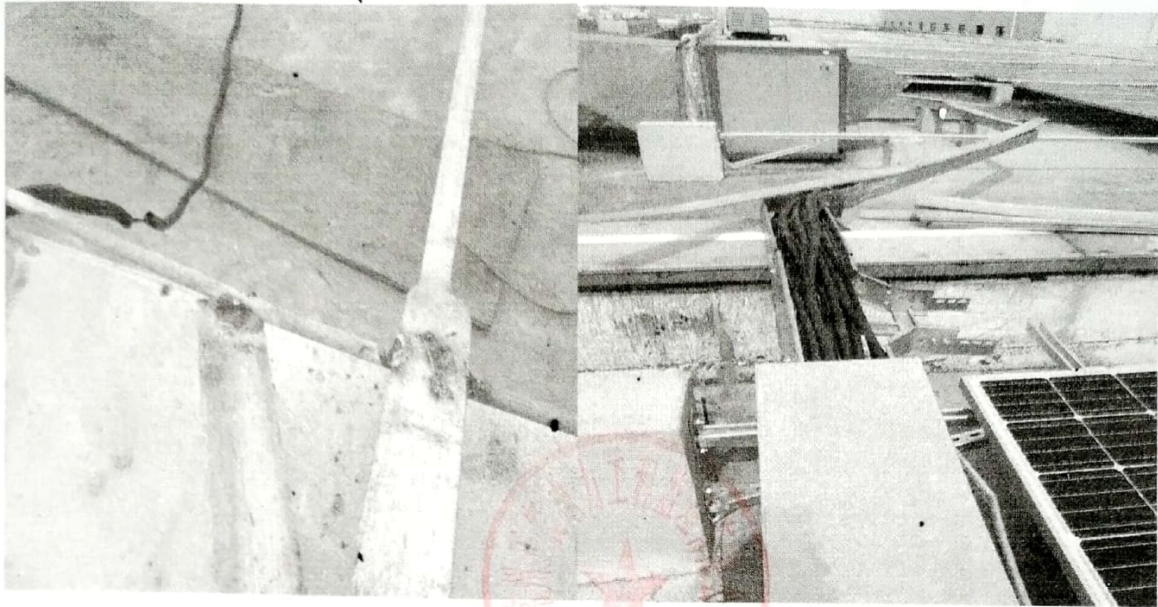

扁钢与圆钢搭接长度偏短

电缆占桥架内空间 100%

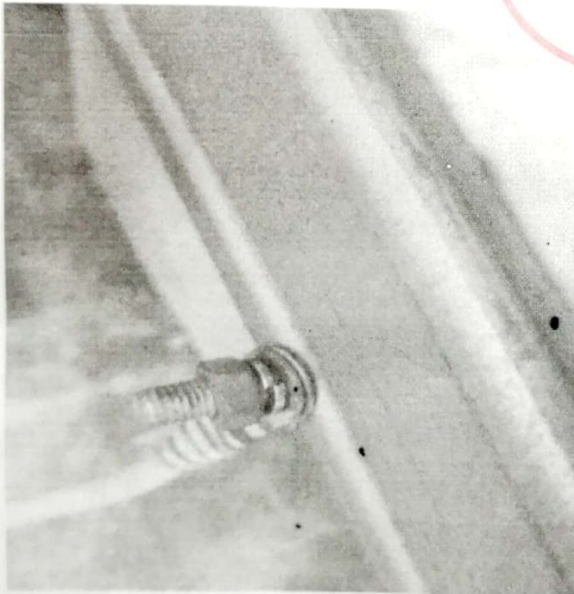

接地线螺栓未紧固