

GFDZJBM11: 监理报告

监 理 报 告

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JLBG-003

致: 丹阳上嘉新能源科技有限公司

由 江苏滨城电力建设有限公司 施工的鱼塘区桩基施工及农田区施工, 存在安全、质量隐患。我方已于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 5 月 9 分别发出编号为 ZHJL-JLTZ-004、ZHJL-JLTZ-005 的《监理通知单》, 但施工单位未完成全部整改, 且未进行相应回复。

特此报告。

附件: ☒ 监理通知单

☐ 工程暂停令

☐ 其他

监理项目部(章)

总监理工程师: 任仲峰

日 期: 2018 年 5 月 12 日

注 本表一式四份, 主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：丹阳士嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 110kV 全线上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHLJ-LTZ-001

致：江苏滨城电力建设有限公司


事由 关于鱼塘区桩基施工的事宜

内容

经业主、监理现场巡视贵方在丹北项目鱼塘区进行的打桩作业，发现以下问题：

- 1、东北方鱼塘，部分桩基存在顶部高差大。
- 2、鱼塘区域与区域间标高偏差大，未按照图纸设计要求桩顶标高统一为黄海标高 5.000 米
- 3、观察现场打桩施工淤泥较深，桩基抗压承载力可能达不到设计要求的抗压承载力为 30KN。

要求你方对以上问题进行整改、复查，并于 3 个工作日内完成整改回复。（详情见附图）

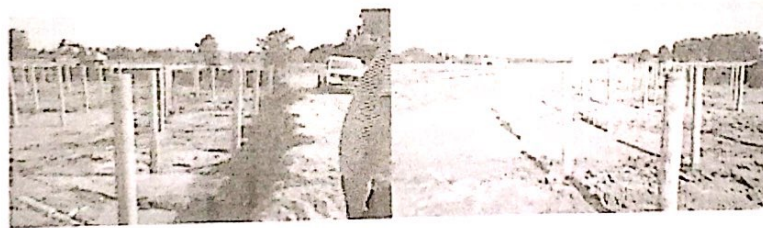

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝霞

日期：2018 年 5 月 23 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-005

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于鱼塘区及农田区施工安全及质量的事宜

内容

经业主、监理现场巡视贵方在鱼塘区及农田区施工有以下安全及质量问题（详情见附图）：

1、农田区施工有 6 名施工人员未佩戴安全帽。进入施工场地必须正确佩戴安全帽，今后若今将按照安全会议内容进行罚款处理；

2、农田区北地块东侧由北往南数第一列组件存在安装精度差的现象，需及时整改；

3、鱼塘区 3 号鱼塘部分桩基桩高存在明显偏差，同一阵列偏差最大处达 30 厘米以上，要求你方进行复测沉降，并进行桩基承载力实验；

4、鱼塘区 2 号鱼塘北侧鱼塘埂上有一根桩存在严重麻面现象出现漏筋情况，要求返工处理；

要求你方立即对以上问题逐项整改，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你方在三日内对此通知单进行书面回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

王朝俊

日期：2018 年 5 月 09 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

