质量/安全活动记录

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 编号：QZXC-ZHJL-JDJL -003

活动时间	2017年4月15日
活动地点	衢州雪村制冷5.1MWp分布式光伏电站项目总包会议室
主持人（交底）	左利齐
<p>内容：木工安全技术交底</p> <p>一、一般规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工作台、机械的设置，应合理稳固，工作地点和通道应畅通，材料、半成品，堆放应成堆成垛，不影响交通。 2.操作木工机械不准戴手套，以防将手套卷进机械造成事故。 3.木模车间内的锯屑刨花应天天清理。在车间内禁止吸烟动火。 <p>二、支模与拆模：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.使用木料支撑，材料应剥皮，尖头要锯平，不得使用腐朽，扭裂的材料，不准用弯曲大、尾径小的杂料，层高在 4m 以内顶撑尾径不小于 8cm，5m 以内不小于 10cm，5m 以上应经过设计。 2.顶撑应从离地面 50cm 高设第一道水平撑，以后每增加 2m 增设一道。水平撑应纵横向设置。 3.顶撑接头部位夹板不得小于三面，夹板不得小于 50×8×2.5cm，相邻接头应互相错开。 4.支撑底端地面应整平夯实，并加垫木，不得垫砖，调整高底的木楔要钉牢，木楔不宜垫得过高，（最好是 2 块）。 5.采用木桁架支模应严格检查，发现严重变形，螺栓松动等应及时修复。 6.支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。 7.支设 4m 高以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台，不足 4m 高的可使用马凳操作。 8.支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和梁底模上行走。 9.二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传送模板、工具应用运输工具或用绳子系牢后升降，不得乱扔。 10.不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 11.纵横水平撑、斜撑等不得搭在门窗框和脚手架上。通道中间的斜撑、拉杆等应设在 1.80m 高以上。 12.支模中如需中间停歇，应将支撑、搭头、柱头封板等钉牢，防止因扶空、踏空而坠落造成事故。 13.利用门型架、钢管等支模应配套使用，按规定设置水平和剪刀撑。 14.模板上有预留孔洞者，应在安装后将洞口盖好。砼板上的预留洞应在拆模后将洞口盖好。 15.拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒，停工前不得留下松动和悬挂的模板。 	

16.拆除檐口,阳台等危险部位的模板,底下应有架子、安全网或挂安全带操作,并尽量做到模板少掉到架、安全网上,少量掉落在架、安全网上的模板应及时清理。

17.拆模前,周围应设围栏或警戒标志,重要通道应设专人看管,禁人入内。

18.拆模的顺序应按自上而下,从里到外,先拆掉支撑的水平和斜支撑,后拆模板支撑,梁应先拆侧模后拆底模,拆模人应站一侧,不得站在拆模下方,几人同时拆模应注意相互间安全距离,保证安全操作。

19.拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板,应随拆随加支撑顶牢,防止构件倒塌。

20.拆下的模板应及时运到指定的地点集中堆放或清理归垛,防止钉子扎脚伤人。

三、木工机械:

1.圆锯:

(1) 操作平台要稳固,锯片不得连续缺齿和缺齿太多,螺丝帽要上紧。圆锯应有防护罩,不得使用倒顺开关,应使用点动开关。

(2) 操作人应站在锯片一侧,禁止站在与锯片同一直线上,手臂不得跨越锯片操作。

(3) 进料必须紧贴靠山,不得用力过猛,遇硬节应慢推,接料要待料出锯片15cm,不得用手硬拉。

(4) 加工旧料时,须先清除铁钉、水泥浆、泥砂等。

(5) 锯短料时应用推棍,接料使用刨钩。禁止锯超过圆锯半径的木料。

(6) 锯片未停稳前不许用手触动,也不要用力猛推木料的方法强迫锯片停转。

(7) 电动机外壳及开关的铁外壳应采取接零或接地保护,且须安装漏电保护开关。

2.手电钻:

(1) 使用前要先检查电源绝缘是否良好,有无破损,电线须架空,操作时要戴绝缘手套,使用时要安装漏电保护开关。

(2) 按铭牌规定,正确使用手电钻,发现有漏电现象或电动机温度过高、转速突然变慢和有异响,应立即停止使用,并交电工检修。

(3) 在高空作业时,应搭设脚手架,危险处作业要挂好安全带,工作中要注意前、后、左、右的操作条件,防止发生事故。

(4) 向上钻孔时,只许用手或扛杆的办法顶托钻把,不许用头或肩扛等办法。

(5) 电钻在转动中,只准用钻把对准孔位、禁止用手扶钻头对孔。

(6) 工作完毕后,应切断电源,收好导线以备再用。

交底单位:常州正衡电力工程监理有限公司
被交底单位:乐叶光伏工程有限公司、南京东送电力科技有限公司

参加人(签字) 柯科峰 饶思甜 杨玉华