

安全技术交底记录

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

交底日期: 2017 年 4 月 23 日

交底项目	模板工程安全作业交底内容	交 底 人
------	--------------	-------

内容摘要:

- 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高处作业人员必须佩戴安全带,并应系牢。
- 2、经医生检查认为不适宜高处作业的人员,不得进行高处作业。
- 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉扎脚和空中滑落。
- 4、安装与拆除 5m 以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。
- 5、高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。
- 6、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。
- 7、二人抬运模板时要互相配合、协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。
- 8、组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处抛下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,加围栏,暂停人员过往。
- 9、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
- 10、支撑、牵杆等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在 1.8m 高以上。
- 11、支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杆、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而附落。
- 12、模板上有预留洞者,应地安装后将洞口盖好,混凝土上的预留,应在模板拆除后即将洞口盖好。
- 13、拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板的模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆除人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板突然全部掉下伤人。
- 14、在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,应用 36 伏低压电源或采用其它安全措施。
- 15、装、拆模板时禁止使用小楞木、钢模板作立人板。
- 16、高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站立在墙上工作;不准在梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
- 17、装、拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。
- 18、拆模必须一次性拆净,不得留有无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。
- 19、在钢模及机件垂直运输时,吊点必须符合要求,以防坠落伤人。模板顶撑排列必须符合施工荷载要求,尤其遇地下室吊装,地下室顶模板、支撑还另需考虑大型机械行走因素,每平方支撑数,必须根据荷载要求。拆模时,临时脚手架必须牢固,不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整,不得有空头板,以防踏空坠落。砼板上的预留孔,应在施工组织设计时就做好作业交底内容(预设钢筋网架),以免操作人员从孔中坠落。
- 20、封柱子模板时,不准从顶部往下套。
- 21、禁止使用 2×4 木料作顶撑(支撑)。

接受交底人签章:

钱银李斌
程立 李义品 王以 陈顺传 李军
张锡鑫 崔成 吴章华