

安全技术交底记录

工程名称：和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

交款日期: 2017年4月21日

交底项目	钢筋制作安装工程安全作业交底内容	交 底 人
内容摘要: - 每个工人都应自觉遵守南靖信达建筑工程有限公司的各种规章制度。 - 钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。 - 拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线 2 米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。 - 展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要用脚踩牢。 - 在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。 - 绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在 4 米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在 4 米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。 - 绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。 - 多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下载送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。 - 点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。 - 电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。 - 钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于 15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。 - 切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。 - 使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。 - 电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂 1.5m 高的地方，并有防雨棚。 - 严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 - 个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 - 班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。 - 新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。 - 新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。		
接受交底人签章：		
李安 李义昌 钱银 李军 张明华 张明鑫 孙仁利 王成良 程立		

接受交底人签章：

李安

张顺伦 张昌鑫

徐作兴

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{4}$$

过程