

质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
 编号：013

活动时间	2018 年 03 月 03 日		
活动地点	14#线路巡视		
主持（交底）人	李小忘		
内容：	工程复工后，业主和监理巡视发现未浇筑基础的钢筋笼和地脚螺栓有不同程度的生锈现象；存在质量安全隐患， 要求施工单位在基础浇筑前要对钢筋笼和地脚螺栓进行除锈处理。		
参加人（签字）	李小忘 李俊伟 孔庆国 王中 王晓磊		

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
 编号：014

 
 
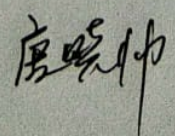
 
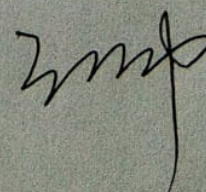
活动时间	2018 年 03 月 10 日
活动地点	14# 线路巡视
主持（交底）人	李小忘
内容： 基础浇筑出现以下问题： 1、地脚螺栓箍筋变形，引起地脚螺栓出现高低差 2 厘米； 2、不按图纸施工，压腿比原设计低 20 厘米； 3、脚手架安装不牢固，安装踩板密度不够，存在安全隐患；	
参加人（签字）	王曉磊 孔洪国 李小忘 廖晓仲 王明

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
编号：013

活动时间	2018 年 03 月 15 日		
活动地点	14# 线路巡视		
主持（交底）人	孔德国		
内容：	1、2018 年 3 月 15 日进行 15# 基础混凝土浇筑，西南角塔基浇筑至第二承台，东南角塔基浇筑至第三承台时停止浇筑，没有连续施工一次成型，不符 GB50010 规范要求。 2、13#、14#、15# 基础浇筑施工没有提前报备，私自更换水泥厂家，三基基础出现质量问题与业主方和监理方无关。 3、13# 基础拆模后出现蜂窝麻面现象，要求你方对出现该现象的部位进行修复，并于 3 月 17 日前完成。 以上问题的严重性已向你施工方说明，也已向业主汇报，希望施工单位尽快制定解决方案整改问题。要求你方于 2018 年 3 月 17 日前完成整改，整改完成前严禁进入下道工序；并要求你方对第 1 条、第 2 条质量问题做第三方检测，如果未做第三方检测，业主方和监理方对此基础不予认可。		
参加人（签字）	  	 	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建