

JXMB12 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目 编号：JXMB12-003

活动时间	2018年4月7日
活动地点	雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目临时住地（顺义宾馆）
主持人（交底）	申景鹏
内容：脚手架拆除安全技术交底 1.拆除脚手架前，班组成员要明确分工，统一指挥，操作过程中精力要集中，不得东张西望和开玩笑，工具不用时要放入工具袋内。 2.正确穿戴好个人防护用品，脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。 3.拆除脚手架前，周围应设围栏或警戒标志，在交通要道设专人监护，禁人入内。 4.严格遵守拆除顺序，由上而下，一步一清，不准上下层同时作业。 5.拆除脚手架的大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子，不得往下乱扔。 6.拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下，不得往下投扔，以免伤人和不必要的损失。 7.拆除过程中最好不要中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚。 8.拆除过程中最好不要中断，如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落，并检查是否会倒塌，确认安全后方可停歇。 9.脚手架拆除完后应将架料分类堆放，堆放地点要平坦，下设支垫排水良好。钢类最好放置室内，堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。 10.弯曲变形的钢构件应调直，损坏的及时修复并刷漆以备再用，不能修复的应集中报废处理。	
交底单位：常州正衡电力工程监理有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目监理项目部 	被交底单位：广西英利源盛建设工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目施工项目部 
被交底人签名	    