

安全质量检查记录

单位名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号: GFDZJBM14-003

检查人员	李富彬、田同有、朝红军、李宁	检查日期	2018年10月21日
受检单位	湖南鸿源电力建设有限公司	记录人	田同有
检查类别	箱变、一、二次预制舱基础	专职安全员	

检查内容及整体情况:

经本监理项目部、业主项目部、施工项目部联合检查小组对本工程安全、质量检查,发现以下几个方面问题:

面问题:

1、钢筋笼绑扎不规范,未按照设计要求进行规范绑扎,其表现为:

(1)、经检查小组实际测量箍筋间距在(220mm-270mm),设计要求为200mm。

(2)、钢筋笼部分制作不规范,两头未制作锚勾。预埋件(镀锌钢管两端)未做处理(毛刺、喇叭口)。

(3)、砌墙灰沙配比不合理,存在沙多水泥少现象。

2、现场电动工具(切割机)未有接地线,存在安全隐患。

3、箱变、一、二次预制舱基础基坑未设置安全警示标牌。

4、临时用电线路安全防护不到位。

5、个别现场施工人员安全帽带未系。

6、施工现场临时用电无配电箱(业主项目部已多次要求、督促,并安装电表)截止今日仍无配置。

7、施工仓库(集装箱)、现场焊接点以及材料堆放处未配置灭火器,且材料未做防护。

现本项目安全、质量检查小组要求:


施工单位对检查小组提出的问题要认真落实,积极整改。整改完成后报监理项目部进行检查验收。对检查小组提出的问题未整改的部分,监理项目部将采取必要的措施,进行管控。(整改期限于2018年10月23日下午五点前完成整改)。

附:现场检查问题照片






钢管用垫木未做安全防护

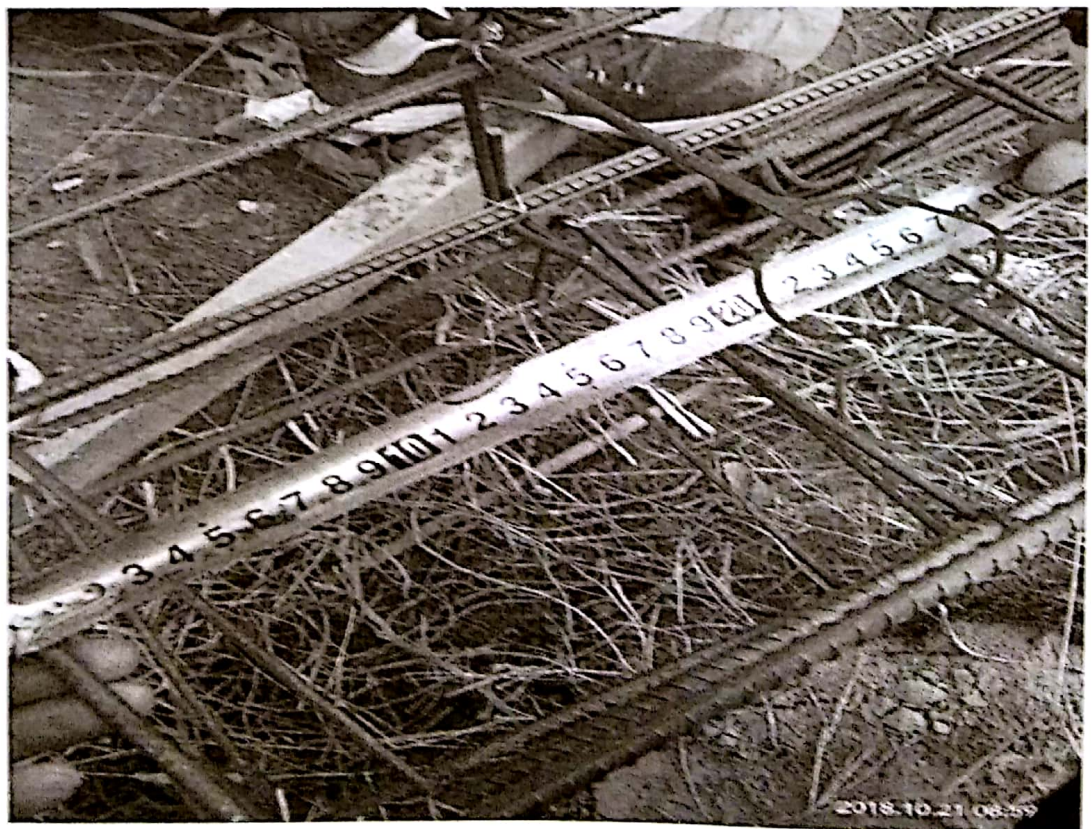

钢筋笼制作中箍筋间距不符合设计要求



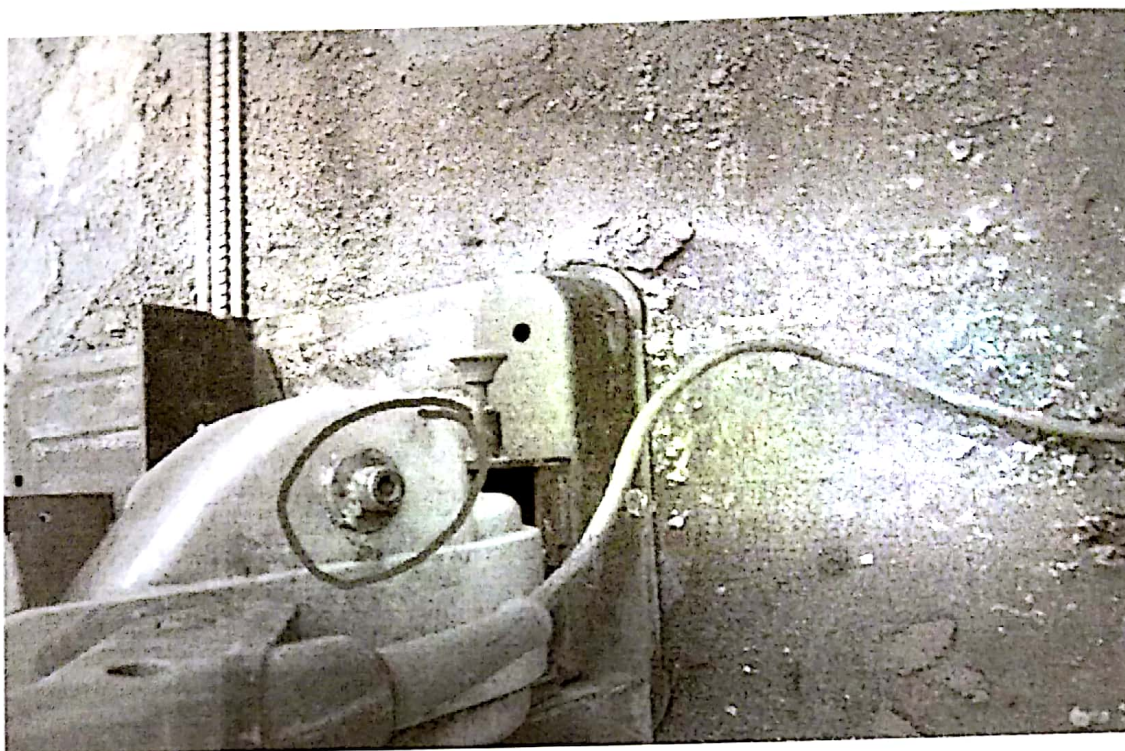


施工现场电动工具未接地线



箱变梁柱上口钢筋未制作锚勾



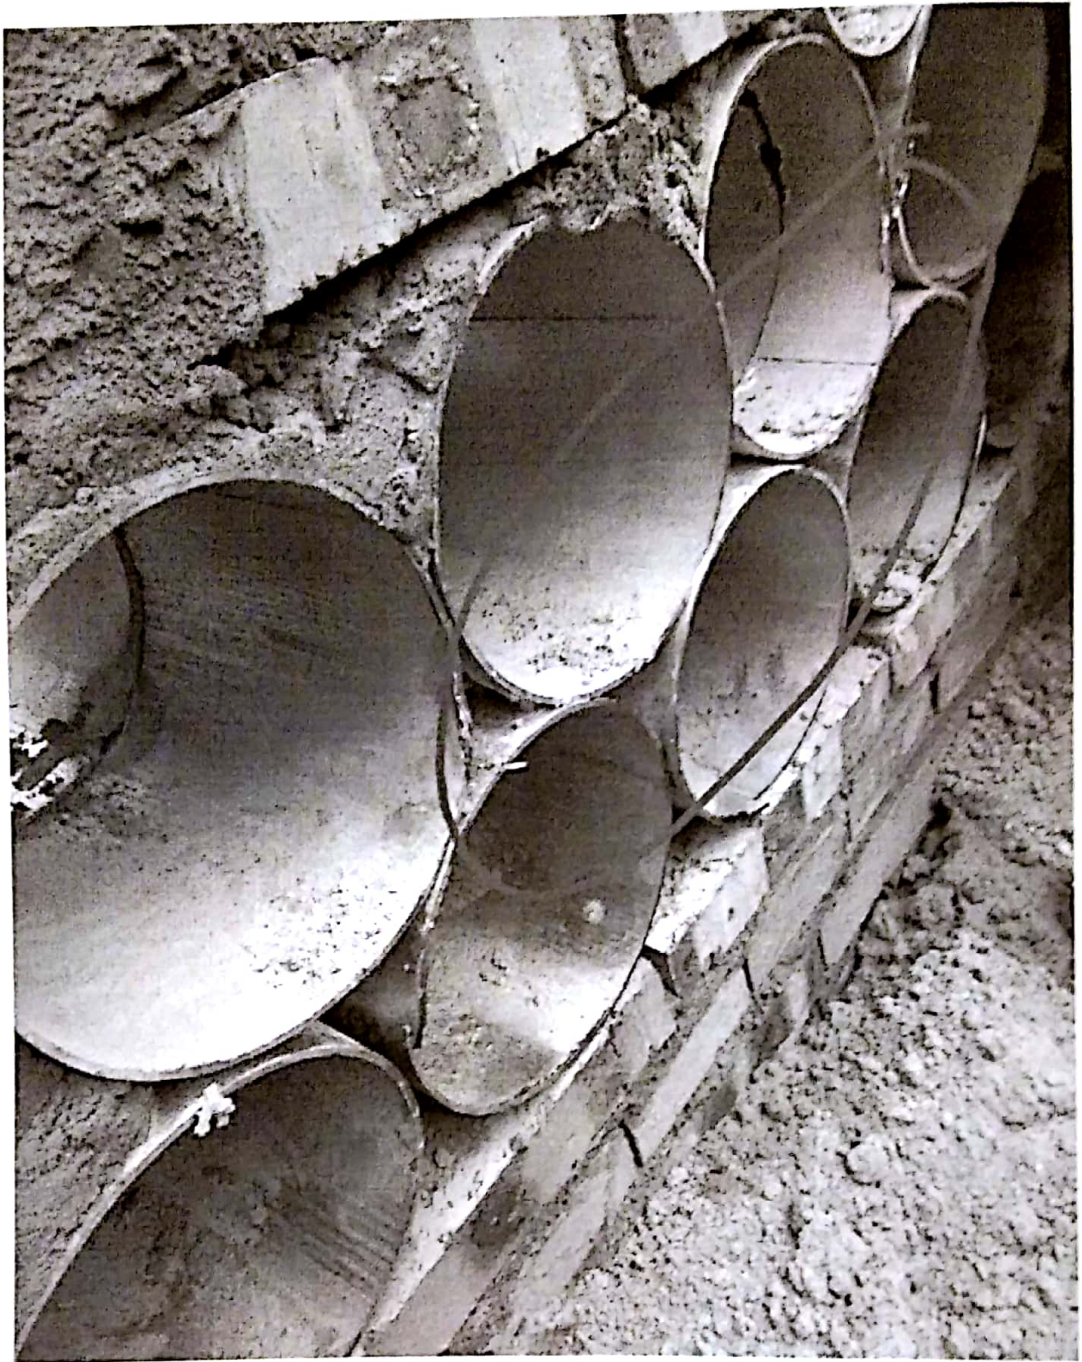

箱变、过路预埋镀锌钢管管口未处理（毛刺、且未做喇叭口）
箱变预埋件未浇筑过梁

