

月安全质量检查记录

单位名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号: GFDZJBM14-003

检查人员	田同有、李鹏、朝红军、李宁、任远威	检查日期	2018 年 12 月 27 日
受检单位	湖南鸿源电力建设有限公司	记录人	任远威
检查类别	施工区域	施工现场安全员	王士民

检查发现存在问题情况:

经本监理项目部、业主项目部、施工项目部联合检查小组对本工程安全、质量检查,发现以下几个方面问题:

- 1、D 号屋面电缆桥架内电缆敷设不规范, 2*70mm² 电缆与 1*4mm 相互缠绕等现象。
- 2、D 号屋面施工垃圾清理不到位, 存在问题为:
 - (1)、屋面接地扁铁焊接点处焊渣未清理。
 - (2)、检修通道玻璃钢材质方格粘接废料掉渣未清理。
 - (3)、屋面东部四个汇流箱处 1*4mm² 线头未清理。
- 3、箱逆变设备处电缆并未做安全防护, 且四周施工垃圾未清理到位。
- 4、开关站处临时用电线路未做安全保护, 存在较大安全隐患。
- 5、屋面电缆桥架下引处至电缆井处电缆敷设深度不符合设计要求(敷设深度至地平面 80mm)
- 6、D 号与 E 号楼面之间多余的电缆桥架未收集归库, 存在较大丢失隐患。
- 7、施工仓库(集装箱)材料堆放处未配置灭火器, 存在着极大的安全隐患。

现本项目安全、质量检查小组要求:

施工单位对检查小组提出的各项问题要认真落实, 逐条落实, 积极整改。整改完成后报监理项目部进行检查验收。对检查小组提出的问题未整改的部分, 监理项目部将采取必要的措施, 进行管控。(整改期限于 2018 年 12 月 30 日下午五点前完成整改)。

附:现场检查问题照片



扫描全能王 创建




箱逆变设备处电缆井未做防护以及四周施工垃圾清理不到位




临时用电线路未做安全保护



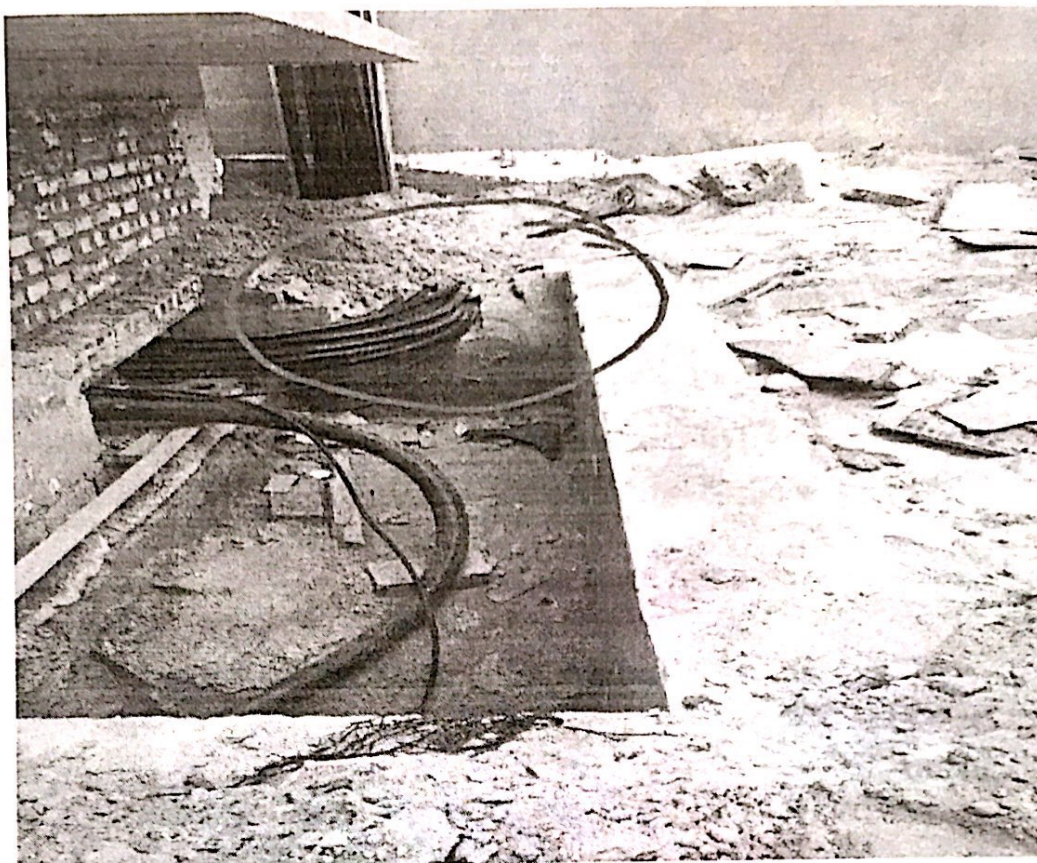

屋面电缆桥架下引处至电缆井处电缆敷设深度不符合设计要求

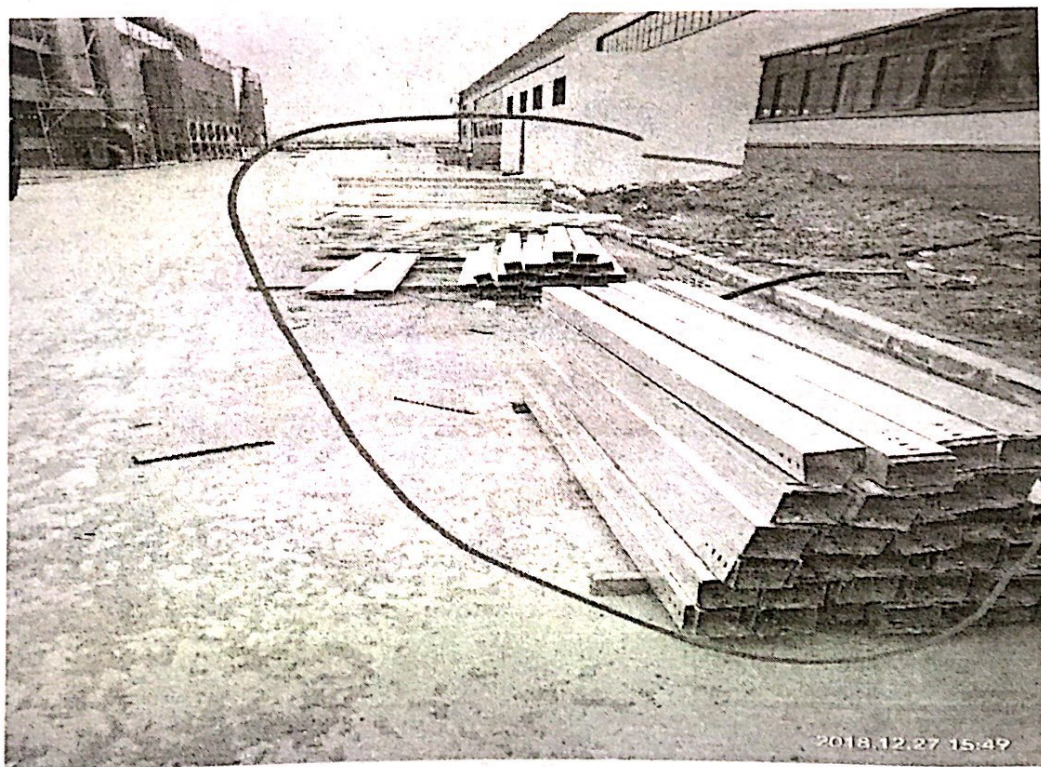

D号与E号楼面之间多余的电缆桥架未收集归库

