 


监理检查记录表

工程名称：降化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-016

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、3、30、9 :30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏一区组件运输、安装、调整情况； 2、检查光伏一区接地沟开挖、接地焊接施工工作； 3、检查光伏一区汇流箱支架焊接、安装工作以及电缆沟开挖工作； 4、检查光伏二区场平清表工作； 5、检查开关站的基础施工、电缆沟施工以及排水施工工作； 6、检查外输电线路组塔工作； 7、检查施工机械安全施工情况； 8、检查施工人员、材料进场情况； 9、检查施工进度情况		
存在问题	1、光伏一区组件运输存在安全隐患（装载机违规载人）； 2、开关站配电用房雨篷钢筋不符合图纸要求； 3、开关站综合用房、配电用房、水泵房未安装女儿墙漏斗； 4、开关站消弧线圈、SVG 变压器配电线管弯头采用的给水管弯头配件，不符合电缆要求； 5、配电用房设备基础槽钢焊接，没有做防腐漆，而是直接刷面漆； 6、开关站避雷带焊接高度不足 100mm；电缆沟的深度内外结合部位的斜面未预留；雨篷未预留吸顶灯接线盒就浇筑； 7、配电用房砌墙，但安全防护不到位；排水管顺水三通放反、立管与出户管结合部使用的 90°直角弯头、地漏未设存水弯；屋面未预留火灾探测器管、气象信息采集器管；不符合设计及规范要求； 8、光伏一区接地沟开挖深度、主接地扁钢部分不符合设计要求；组串之间扁钢未紧贴灌注桩，美观质量不好；垂直接地体长度及位置不符合设计要求； 9、外线组塔未施工图、无材料表，未进行材料报验、施工方案报验；		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-016、017 要求整改； 要求管理人员加大安全监管力度；开关站技术及施工人员根据设计、规范要求及时整改；		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	上报《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-016、017 请给予复查 整改负责人：  日期： 2017 年 4 月 3 日		

复查意见	整改不到位，不符合设计要求 复查人:  日期: 2017年4月4日
------	--



- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。