

监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-017

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、4、24、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏一区电缆沟开挖、接地施工、电气安装情况； 2、检查光伏二区场平工作； 3、检查开关站室外施工及设备基础施工工作； 4、检查外输线路组塔工作； 5、检查施工机械安全施工情况； 6、检查施工人员、材料进场情况； 7、检查施工进度情况		
存在问题	1、光伏一区接地施工存在偷工减料现象； 2、光伏二区总图纸不符合施工要求；临时道路场平不符合施工要求，未延伸到位，清表只有 2 兆瓦； 3、光伏一区电缆进场没有进行材料报验；电缆敷设未按图纸要求穿 PVC 管埋地； 4、开关站电气预埋管接头为对接焊缝且管口毛刺未锉除；未设计地面保温；不符合技术协议及设计规范要求； 5、开关站电缆沟、排水管施工，有工人用不文明语言辱骂监理，甚至还有人推搡监理、对监理人员构成人身威胁； 6、开关站综合用房卫生间没有设计灯具、主卫生间无隔墙、墙面抹灰错误施工；不同墙体结合部未贴钢丝抗裂网，也未打灰点找平，没有质量意识；地坪未通知我方监理擅自浇筑混凝土；外墙保温未先进行基层处理，而直接将保温板粘贴在红砖砌体上，违反规范、设计的原则，未上报施工方案； 7、侧入式漏斗要求防腐后安装，施工单位未刷防腐；SVG 变压器油池未进行 1:2 防水砂浆抹面就进行栅板的砌筑； 8、外线征地问题解决不到位、塔材无施工图、材料角钢厚度不符合国标要求、材料无报验资料；外线组塔未与大坝电站联系，1#塔至大坝电站顶管未施工； 9、光伏一区电气安装无施工方案及工程质量验收资料未报验，光伏电缆敷设不符合设计要求；		
整改要求	1、下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-018、19 要求整改 2、要求管理人员加强质量、安全力度，上报资料报验、施工方案报验； 3、要求开关站技术人员加强质量意识，尽快将以上问题按照设计规范要求整改； 4、对于开关站辱骂监理的行为，要求总包单位尽快上报处理结果； 5、外线征地问题尽快解决，上报塔材施工图纸、材料报验等资料，尽快与大坝电站沟通外线施工事宜。		

检查人	沈忠友	施工项目部 签收人/日期	 赵永军 2017年4月27日
整改情况	上报《监理工程师通知回复单》HHH-GSGC-018、019 给予复查 整改负责人: 赵永军 日期: 2017年4月27日		
复查意见	经复查总包单位上报的《监理工程师通知回复单》HHH-GSGC-018的内容完整, 认真学习文明施工制度, 未向监理单位作出合理解释, 整改无诚意, 无效果, 要求总包单位切实做好文明施工整改工作后, 再回复; 上报的《监理工程师通知回复单》HHH-GSGC-019 不符合要求。 复查人: 沈忠友 日期: 2017年4月28日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。