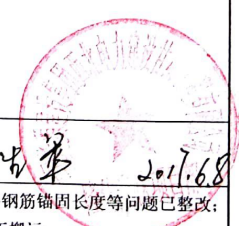


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-021

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、6、5、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查光伏一区电气安装施工、立柱焊接、支架组件安装、电缆沟开挖等施工情况； 2、 检查光伏二区灌注桩浇筑、立柱焊接、支架安装、场平引孔、箱逆变基础施工等工作； 3、 检查开关站室外施工、散水坡施工、电气安装、临时水电等工作； 4、 检查施工机械安全施工情况； 5、 检查施工人员、材料进场情况； 6、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 光伏二区立柱焊接人员太少，且焊接工艺不符合设计要求，立柱烧伤的情况比较多；未进行材料报验，留置混凝土试块；箱逆变基础构造柱拉墙筋少一道，钢筋保护层未垫好，柱顶端钢筋的锚固长度不够； 2、 光伏一区电缆沟回填未经验收，就擅自回填；人工开挖的电缆沟深度不符合设计规范要求；接地焊接存在错误，不符合设计要求；立柱防锈、防腐处理不彻底，局部有漏刷的现象； 3、 开关站散水坡施工不符合设计规范要求； 4、 现场施工人员不戴安全帽的现象较多。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-024 要求整改 要求施工单位请专业焊接人员进行立柱焊接，并检查有无焊接证；尽快整改箱逆变基础构造柱的问题； 要求光伏一区接地焊接在转弯处焊接斜柱，以保持焊缝长度达到设计要求； 要求开关站散水坡要分格，在墙与散水交接处设沉降分格，采用沥青灌缝； 要求各施工班组加大安全监管力度，避免安全事故发生。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.6.8
整改情况	1、 箱逆变基础构造柱拉墙筋已改为两根，支模前底部清洗，保护层钢筋锚固长度等问题已整改； 2、 现场给工人强调施工时注意成品保护，支架运输采取机械和人工搬运； 3、 接地焊接已整改完成； 4、 光伏一区防腐已派专人检查整改，达到全部防腐； 5、 光伏一区部分人工开挖电缆沟继续开挖，达到设计要求深度； 6、 开关站散水坡已分格；		

	7、安全员每天巡视，班组早班会进行强调； 8、质检员加强对施工质量的管理及检查； 9、上报《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-024 给予复查 整改负责人:  日期: 2017 年 6 月 8 日
复查意见	经复查已经积极整改 复查人:  日期: 2017 年 6 月 9 日

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

