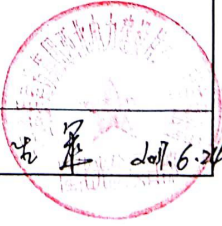


监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-022

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、6、20、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏一区组件安装、电缆沟开挖、组串接地施工、电气接线、立柱焊接、补桩施工、箱变高压接线头制作、箱逆变基础砌台阶施工等情况； 2、检查光伏二区灌注桩浇筑、立柱焊接刷防腐、支架安装、接地沟开挖、接地扁铁焊接、箱逆变基础施工、组件安装等工作； 3、检查开关站电气安装、围墙基础施工、电气接线、排水沟砌筑、站内道路施工等工作； 4、检查外线搭跨越架、过路顶管施工工作； 5、检查施工机械安全施工情况； 6、检查施工人员、材料进场情况； 7、检查施工进度情况		
存在问题	1、光伏一区组串接地沟开挖深度、电缆沟开挖深度不符合设计要求；箱变高压接线头制作没有上报工作人员操作证及施工方案，未上报单位资质； 2、光伏二区部分支架安装角度未达到设计规范要求，部分存在多处螺丝未拧紧的现象；组件安装少数存在角度不符合设计规范要求；接地沟开挖深度不符合设计要求；接地扁铁焊接未三面焊接，其搭接长度不符合设计要求； 3、开关站施工人员太少；水泵房地面无排水坡度积水，屋面爬梯第一步太低，插座安装不正，SVG 变压器油池未做防水砂浆，配电用房未设防鼠板，接地电阻未测屋面避雷带网格未沟通，爬梯未跨越； 4、周计划未上报		
整改要求	1、光伏一区组串接地沟、电缆沟开挖深度要达到 800mm 的要求；箱变高压接线头制作要及时上报单位资质、工作人员操作证以及施工方案； 2、光伏二区接地沟开挖深度要达到 800mm 的要求；接地扁铁焊接要求三面焊接，并及时刷防腐，其搭接长度要符合设计规范要求；支架组件安装要严格要求安装角度符合设计要求，避免出现螺丝未拧紧现象； 3、开关站要安排更多的人员进场施工，尽快整改以上发现的问题		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.6.24

整改情况	部分已经整改，但多数未及时整改 整改负责人：  日期：2017年6月24日
复查意见	整改不到位，总包单位加强管理 复查人：  日期：2017年6月25日

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。