


监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-026

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、8、20、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏二区电气安装施工情况； 2、检查临时道路修缮情况； 3、检查施工机械安全施工情况； 4、检查施工人员、材料进场情况； 5、检查施工进度情况		
存在问题	1、近期本地区雷暴天气频繁，雨水较多，道路损毁严重，水土流失严重，总包单位未采取有效措施，未上报水土保持方案； 2、光伏二区高压电缆敷设，没有图纸，电缆规格也不清楚有几种？将高压电缆敷设错误：将 3×150 原本放在距开关站最近的箱变，结果放在最远端，不符合设计意图； 3、开关站阻工问题仍未解决；沙、石、水泥等材料运输受阻，不能及时进场； 4、总包单位未及时来拿监理通知单，基本不服从管理； 5、还缺 1.3MW 的建设面积，总包单位干劲不足，未找到现场合适的位置建设； 6、监理例会总包单位不及时参加，总是迟到或者不来；		
整改要求	1、下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-028 关于光伏二区高压电缆敷设错误整改，要求总包单位尽快来拿通知单，尽快整改，以免造成更大的损失； 2、要求总包单位尽快上报水土保持方案，更快更好得完成道路修缮工作； 3、要求总包单位尽快在现有场地找出 1.3MW 建设土地的位置，尽早施工； 4、要求总包单位加强沟通，尽快解决开关站阻工问题，尽早施工；		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.8.21
整改情况	光伏区电缆敷设错误未及时整改，道路修缮工作正在进行； 上报《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-028 给予复查 整改负责人：  日期：2017 年 8 月 21 日		

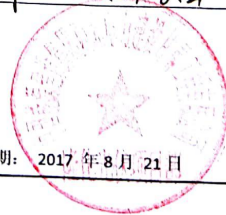

复查意见	光伏区电缆敷设未整改，水土保持方案未上报，开关站阻工未解决，道路修缮工作缓慢； 电缆截面选择是多种条件：温度，经济寿命期，短路电流电压损失，机械强度，负载保护，敷设方式，尤其高压电缆要检验热稳定性； 仅用安全载流量不能说明问题，况且安全载流量受直埋地土壤热阻系数(2.5k.m/w)的影响，也要进行校正折算； 经监理查验资料及业主意见，不同意总包单位回复意见，必须整改，重新回复 复查人：[Signature] 日期：2017年8月22日
------	--

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。