

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: 002

施工单位	山东国信		监理单位	常州工程
检查时间	2017年04月18日		检查地点	光伏1#阵列
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	灌注桩造孔、浇筑、检查造孔深度、孔径、垂直度、点位偏差。 2. 浇筑砼的质量。 3. 预埋件位置尺寸。			
存在问题	1. 造孔偏差孔位较大, 孔底有积水, 部分塌孔。 2. 浇筑砼未充分振捣, 桩头部位未修面, 粗糙。 3. 预埋件尺寸偏差较大, (位置、埋深)			
整改要求	1. 严格控制桩位, 洞口水桶及时清理, 及浇筑前停偏。 2. 混凝土浇筑必须振捣到位, 孔底积水需排除, 面要及时抹平。 3. 预埋件要严格控制埋深、位置偏差。 4. 下发监理通知单 001 号, 要求拿出整改方案。			
检查人	王海波	施工项目部 签收人/日期	王海波 2017.4.17	
整改情况	1. 造孔偏差已得到控制, 偏差严重已重新打桩。 2. 加强现场检查力度, 并操作工人再次交底, 浇筑时及时振捣, 及时排除孔底积水, 桩头表面抹平收面。 3. 预埋件采用吊钩加以控制, 埋深偏差控制在 3mm 左右。 整改负责人: 王海波 日期: 2017.4.17			
复查意见	以上三点已整改。 复查人: 王海波 日期: 4.19			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。