 
 
 
 


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-036


施工单位	江苏省江建集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 3 月 5 日		检查地点	E01-E07 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	经业主方运维站长、监理方、施工方负责人对 E01-E07 号楼面检查, 发现 E04 号楼面西部南往北数第二排组件, 因昨天下大风 (四、五级) 导致此排光伏组件支架支墩前排倒伏, E01-E07 号楼面大部分光伏支架支墩整体移位。			
存在问题	1、楼面整体光伏支架基础配重达不到抗风等级。 2、光伏支架基础支墩稳固度偏差: 1)、部分支墩放置倾斜, 垂直度不够。 2)、支墩底部不平整, 与楼面接触面小, 稳固度不强。 3)、支墩浇注未现场浇注。 3、总包方在二日 (6-7 日) 内制定出确实可行的整改方案、计划。 4、自查支墩倒伏的问题所在, 并以书面形式报送监理项目部。			
整改要求	监理项目部要求: 1、南瑞电力设计有限公司进行重新核算光伏组件基础配重、抗风等级, 并以书面形式报送项目部。 2、总包方对现场进行检查, 总包方在二日 (6-7 日) 内制定出确实可行的整改方案、计划。 3、自查支墩倒伏的问题所在, 并以书面形式报送监理项目部。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2018.3.7
整改情况	1. 组件基础配重, 抗风等级满足设计要求。 2. 整改方案已实施。 3. 部分支墩底部与楼面接触面积不够, 已整改完成。 整改负责人:  日期 2018.3.8.			
复查意见	现由 E04-E07 号支墩已整改完成, 设计部门 复核支墩设计图纸, 设计方重新设计未报送。 复查人:  日期 2018.3.8.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



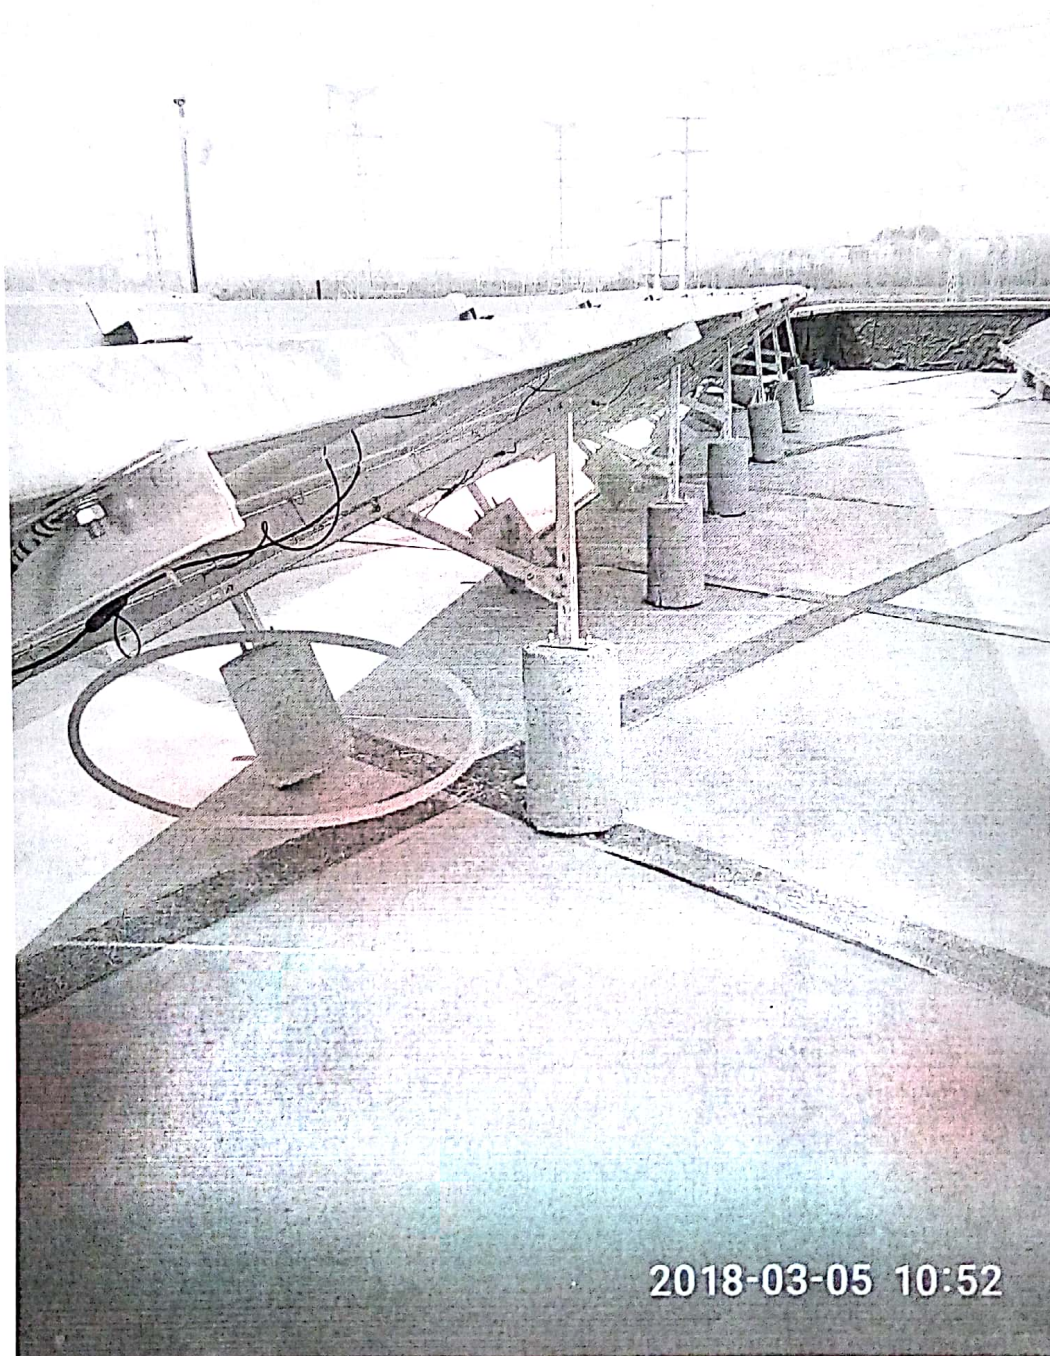

光伏组件基础倒伏



