

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 008

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.10	检查地点	一期厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对一期T区电缆直埋敷设现场施工情况进行检查.		
存在问题	按照图纸要求,电缆直埋敷设深度应大于700mm.但实际情况深度不足600mm.并过路电缆管管口未做处理.对电缆有损坏的隐患!		
整改要求	按照图纸要求,电缆沟深度应达到700mm以上,且底部铺设细工.对于过路电缆管管口应做喇叭状.防止对于电缆拉扯过程中刮伤电缆.		
检查人	王小勇.	施工项目部 签收人/日期	周作平 2018.1.10
整改情况	按要求整改. 整改负责人: 周作平 日期 1.10		
复查意见	复查人: 日期		