

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 020

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 18 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对桩基施工进行检查		
存在问题	1、5#区部分桩基钢筋笼制作安装不符合设计及规范要求; 尤其严重的是人为的把钢筋笼剪断, 拼接, 偷工减料。 2、且桩基施工工序 (钢筋笼安装) 未报验就进行下道工序施工。 3、桩基孔洞周围地表浮土、碎石土未及时清理, 导致施工时带进桩孔内部, 影响砼密实度。 4、桩基混凝土浇筑未进行振捣, 砼不密实。		
整改要求	你单位对上述质量问题立即停工整改, 把部分浇筑完的钢筋混凝土桩基全部凿掉, 进行返工处理, 确定钢筋笼制作合格后, 整改结果报监理部复查, 复查合格后在进行下道工序施工, 不得私自浇筑		
检查人	王瑞亮	施工项目部 签收人/日期	朱庆阳 2018.4.18
整改情况	接到通知我方按整改要求整改, 现已整改完成请复查。 整改负责人: 张豪 日期: 2018.4.19		
复查意见	经检查以整改完成可以进入下道工序施工。 复查人: 王瑞亮 日期: 2018.4.19		