

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：012

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.10	检查地点	生产车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对生产车间屋面防雷接地、电气进行检查		
存在问题	1、接地扁铁与支架连接缺少螺栓； 2、接地扁铁直接放置在彩钢瓦上； 3、个别电缆终端制作不规范； 4、个别组件 CM4 插头未固定悬空； 5、汇流箱在接线时带电作业。		
整改要求	1、要求接地扁铁与支架连接时，必须要与支架可靠连接； 2、对于接地扁铁在彩钢瓦上，需用夹具支起； 3、对于个别电缆制作不规范的，要求限期整改完成后再报监理复查； 4、CM4 插头必须绑扎悬空，以防雨雪天气插头进水导电； 5、汇流箱接线时，必须先接汇流箱，再插上组件终端插头。		
检查人	严卫忠、庄玉玺	施工项目部 签收人/日期	李宁 2017.12.10
整改情况	以上问题已按整理方案要求整改完成， 请整理复验。 整改负责人：李宁 日期 2017.12.10		
复查意见	已整改，符合要求 复查人：郭志 孙永军 日期 2017.12.11		