 
 
 


工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：01

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.16	检查地点	1#、2#、3#箱变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础开挖、垫层浇筑、钢筋绑扎、支模、砌筑、混凝土施工、预埋件埋设		
存在问题	1、开挖深度达不到设计要求； 2、钢筋绑扎箍筋间距过大； 3、支模时，钢筋紧挨着模板，没有预留保护层； 4、砖砌筑时，砖灰缝过大； 5、预埋件没有按设计要求埋设		
整改要求	1、现场要求施工人员严格按照设计要求施工； 2、对于钢筋箍筋过大的的部分进行整改及添加箍筋； 3、对于钢筋紧挨模板预留 22mm 保护层； 4、砖砌筑时过大，现场要求施工人员对灰缝过大的推倒重新砌筑，且达到规范要求； 5、预埋件埋设严格按照图纸施工，打水平。		
检查人	严卫忠、庄玉玺	施工项目部 签收人/日期	 2017.11.16
整改情况	以上问题，已按监理方要求整改完成， 请监理复验。 整改负责人：  日期 2017.11.16		
复查意见	已符合要求 复查人：  日期 2017.11.17		