

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)
 编号：FGFP-JCJL-008

施工单位	河南峰帆安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 20 日	检查地点	六标段各村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对六标段施工现场，现场砼桩基础施工进行质量专项检查		
存在问题	1、钻孔后桩位偏移，混凝土浇筑时没有及时处理，混凝土浇筑后造成预埋螺栓不在桩垂直线上；混凝土浇筑时没有对预埋螺栓及时校正，造成预埋螺栓歪斜，螺栓外露部分过长或过短。 2、桩露出地面部分支模不牢或地面以下部分浇筑后再支模，容易造成桩露出地面部分歪斜。 3、部分桩拆模后外观质量差，如：蜂窝麻面、细小裂纹等。		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	徐耀生	施工项目部 签收人/日期	殷炎 2017.11.20
整改情况	已按施工规范及要求整改完成，请复查。 整改负责人：殷炎 日期：2017.11.21		
复查意见	经检查，已按施工要求规范整改完成，可进行下道工序施工。 复查人：徐耀生 日期：2017.11.21		