

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: 02

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 03 月 27 日	检查地点	马脑寨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对马脑寨(一标段二区)支架基础浇筑前对基础、预埋件进行实测、检查,本次抽检按 30% 进行抽检。		
存在问题	1、个别基础钢筋笼焊接后,焊渣未清理、未做防腐。 2、个别基础植筋后有摇动现象、孔内积水。 3、个别钻孔深度达不到设计要求。 4、浇筑前,植筋基础内浮土未清理。 5、部分钢筋笼不在一直线、垂直度偏差超过误差范围。		
整改要求	1、对于焊渣未清理、未做防腐的钢筋笼,现场要求及时处理。 2、对于基础内有积水、植筋基础摇动现象,要求施工单位及时处理,且达到设计及规范要求。 3、对于钻孔深度不满足设计要求的孔,已要求施工人员进行掏挖。 4、对于植筋基础内的浮土,现场要求及时清理。 5、对于钢筋笼有偏差的,要求施工单位在浇筑时必须调整好。		
检查人	严卫忠、王洪伟、郭伟	施工项目部 签收人/日期	何峰. 3.28
整改情况	对上述问题已逐一整改... 整改负责人: 何峰 日期 3.28		
复查意见	对以上问题,已基本整改,符合要求。 复查人: 王洪伟 日期 2018.03.22		