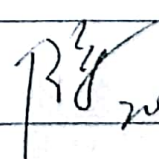
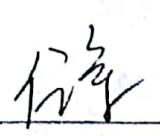
 


## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: 05

|           |                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 湖南力峰建设有限公司                                                                                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                  |
| 检查时间      | 2018 年 03 月 15 日                                                                                                                                | 检查地点            | 一标段光伏区                                                                                          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                             |                 |                                                                                                 |
| 施工及检查情况简述 | 对现场支架安装进行抽样检查                                                                                                                                   |                 |                                                                                                 |
| 存在问题      | 1、部分固定支架的螺栓未拧紧。<br>2、部分立柱对穿螺栓未紧固。<br>3、个别檩条连接件螺栓未紧固。<br>4、部分支架角度超出设计范围。<br>5、安装后组件下檐离地面超出设计范围。                                                  |                 |                                                                                                 |
| 整改要求      | 1、现场要求重新对固定支架的螺栓紧固到位。<br>2、部分立柱对穿螺栓紧固到位。<br>3、对檩条连接件螺栓紧固到位。<br>4、对支架角度已超出设计范围的进行调整。(误差范围 $\pm 1^\circ$ )<br>3、对支架标高已超出设计的部分进行调整。(设计要求不小于 600mm) |                 |                                                                                                 |
| 检查人       | 严卫忠、王洪伟、郭伟                                                                                                                                      | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2018.3.15 |
| 整改情况      | 以上问题已整改<br>整改负责人:  日期 2018.03.16                            |                 |                                                                                                 |
| 复查意见      | 以上问题已整改<br>复查人:  日期 2018.03.18                              |                 |                                                                                                 |