

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: 01

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 15 日	检查地点	一标段光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对第一标段(衡东县草市镇马脑寨)一个点对钻孔情况进行实测与检查;本次抽检数量为 150 个孔(共 440 个)。		
存在问题	1、孔深达不到设计要求(不低于 1600mm)。 2、孔径达不到设计要求(220mm/250mm)。 3、对于有石层地方,该施工机械无法完成钻孔。		
整改要求	1、要求必须满足设计要求,加长钻头长度,确保孔深能够达到 1600mm。 2、要求必须满足设计要求,更换钻头或者拿出其他相应措施确保孔径能够达到 220/250mm。 3、要求施工单位更换机械或者拿出其他相应措施且满足现场施工条件。		
检查人	严卫忠、张广钦	施工项目部 签收人/日期	侯军, 2018.1.16
整改情况	1. 已按要求,更换钻头,加长加宽,现已达到要求。 2. 已改,现已满足设计要求。 3. 石层地方: 针对现场实际情况,已重新出设相应 的图纸。 整改负责人: 侯军 日期 2018.1.19		
复查意见	1. 现场孔深、孔径基本满足设计要求。 2. 对于石层地方,设计单位已针对现场实际情况,出具合理 图纸。 复查人: 严卫忠 日期 2018.01.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

