

# 浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目

## 相关问题的函

致：正泰电气股份有限公司

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目现有如下相关问题请贵单位予以解决，以加快该项目进行完工验收：

### 一、监控及保护系统部分：

1.1 光伏监控后台系统需可查询如下数据：

并网柜、接线柜、箱变的光伏发电负荷实时、日、月、年报表数据及曲线；

接入 ERTU 的各电能表的光伏发电量峰平谷的日、月、年报表数据及曲线；

环境监测系统各个数据的实时、日、月、年报表数据及曲线；

1.2 请提供逆变器电流、电压、负荷、发电量、系统效率等源数据的存储目录及下载方式；

1.3 请提供箱变、开关柜、电能表相关数据（电流、电压、负荷、发电量等）原数据的存储目录及下载方式；

1.4 请就环境监测仪相关数据进行说明并澄清；

1.5 请提供系统效率测定源数据及系统效率计算书；

### 二、光伏区系统部分：

2.1 逆变器直流电缆穿管口未用防火泥封堵；

2.2 箱变内防火泥封堵；

2.3 部分光伏阵列及桥架未与接地网连接；桥架多处跨接接地未连接；

2.4 接地扁铁切口及围栏个别未做防腐处理；

2.5 车间 11#西侧彩钢瓦有铁锈；

2.6 部分组件面附有铁锈，请施工单位立即安排清理；

### 三、换瓦部分：

3.1 整个厂区漏雨点多，请务必提出消缺方案及整改完毕的截止时间；

3.2 彩钢瓦螺栓处防水处理未做；彩钢瓦涂层破损部分未修补；

3.3 厂房部分地方彩钢瓦锁边已经松开，彩钢瓦下陷，请务必立即处理；

3.4 脊瓦固定、打胶有遗漏，请安排检查修正；

3.5 气楼、天沟等恢复至原样，排风口、连接处防水打胶未处理；

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光  
伏发电项目监理部

2018、08、13

监理项目部

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光  
伏发电项目建设项目部

2018、08、13

光伏项目专用章