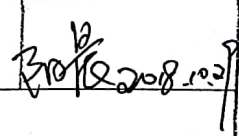


监理检查记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-JCL-015

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 29 日	检查地点	升压站水泵房基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 10 月 29 日我方监理人员在巡检水泵房基础施工现场过程中发现: 你单位所施工的水泵房基础没有按照设计图 GF2017001S-T0204 水泵房建筑结构图进行施工。		
存在问题	1、基础层设计厚度为 600mm、实际现场厚度为 250mm, 基础底板宽度设计为 1200mm, 水泵房中心预留宽度为 4800mm、均未按设计图进行施工; 2、水泵房基础女儿墙暗柱 AZ1 预留钢筋柱未按设计图进行施工; 3、水泵房基础基础施工未按设计标高进行施; 4、施工现场无施工技术人员、无施工图纸; 5、水泵房基础浇筑前未落实三级自检;		
整改要求	水泵房基础存在着严重的质量问题、将造成设备基础无法进行施工。现要求你单位在接到该通知单后,针对以上问题查明原因、必须严格按照设计图 GF2017001S-T0204 水泵房建筑结构图、GF2017001S-T0203 水泵房设备及管道安装图进行施工。 以上问题要求在 2018 年 10 月 31 日前整改完成, 并上报监理项目部验收合格后、方可进行下一道工序。 见监理通知单编号: XYCTH-JLT-033		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建