

监理检查记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-YJCL-019

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 29 日	检查地点	升压站水泵房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 11 月 29 日我方监理人员在升压站水泵房楼面钢筋及圈梁专项检查现场过程中发现: 你单位所施工的水泵房楼面钢筋及圈梁未按施工图进行施工。		
存在问题	1、楼面钢筋设计值为: $\Phi 10$ 、实测检查为: $\Phi 8$ 、 $\Phi 12$; 2、楼面分布钢筋设计间距值为: 120*120、实测检查为: 150*150; 3、楼面断面设计值为: 6250*6250、实测检查为: 6220*6220; 4、圈梁箍筋加密区未加密、箍筋绑扎不均匀; 5、梁箍筋尺寸不符合设计要求、未按施工图进行加工;		
整改要求	现要求你单位,针对以上问题查明原因进行整改、必须严格按照设计图行施工。		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	阴晨
整改情况	已完成整改 整改负责人: 阴晨 日期 2018.11.30		
复查意见	现场复查基本符合要求 复查人: 郭清 日期 2018.11.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建

