

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-01

|           |  |                 |              |
|-----------|--|-----------------|--------------|
| 施工单位      | 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司   | 监理单位            | 常州正衡监理       |
| 检查时间      | 2018 年 6 月 10 日  | 检查地点            | 一标段工地        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |              |
| 施工及检查情况简述 | 我监理人员在施工工地巡视过程中，发现施工工地存在以下问题   |                 |              |
| 存在问题      | 1、部分地锚桩孔深度不够；孔径未按图纸 20CM 施工，部分改为 30CM；   |                 |              |
| 整改要求      | 要求施工单位严格按照设计图纸要求施工   |                 |              |
| 检查人       | 孔 德 国  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘康 2018.6.10 |
| 整改情况      | 现场立即整改<br><br>整改负责人：陈根贤 日期：2018.6.10   |                 |              |
| 复查意见      | 已按要求整改。<br><br>复查人：孔德国 日期：2018.6.10  |                 |              |

注 1. 本表由监理单位填写留存。



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-002

|           |  |                 |              |
|-----------|--|-----------------|--------------|
| 施工单位      | 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司   | 监理单位            | 常州正衡监理       |
| 检查时间      | 2018年6月13日   | 检查地点            | 一标段工地        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项   |                 |              |
| 施工及检查情况简述 | 我监理人员在施工工地巡视过程中，发现施工工地存在以下问题   |                 |              |
| 存在问题      | 1、施工现场浇筑地锚桩使用的自拌砼、水的配比过大，砼发生离析现象：砼粘合力没有达到设计要求，搅拌时间过短，现场观察每罐砼搅拌时间不过四分钟，必须搅拌 5-8 分钟；<br>2、地锚桩浇筑施工过程中违规操作，发现你方施工人员用铁锤砸击地锚桩，会给地锚桩上口造成损坏；<br>3、有个别浇筑的地锚桩歪斜严重。 |                 |              |
| 整改要求      | 要求施工单位在保证质量的前提下，及时现场整改以上问题   |                 |              |
| 检查人       | 孔德国  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘康 2018.6.13 |
| 整改情况      | 现场立即整改<br><br>整改负责人：殷祖贤 日期：2018.6.13   |                 |              |
| 复查意见      | 已整改<br><br>复查人：孔德国 日期：2018.6.13  |                 |              |

注 1. 本表由监理单位填写留存。

