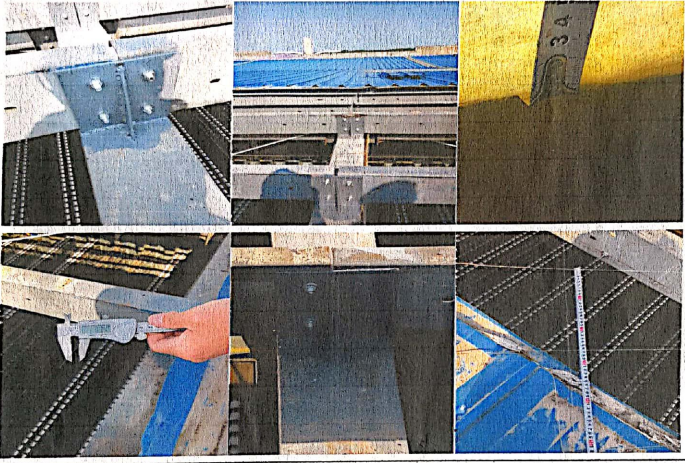


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-003

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年4月16日	检查地点	1号屋面南边气楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查1号屋面气楼彩钢瓦覆盖情况		
存在问题	1. 部分檩托部分焊接焊渣未清理，且未涂刷防腐涂料 2. 保温棉铺设厚度达不到前期要求不低于2CM厚度，现场厚度1CM都不足 3. 网格孔距较大，现场尺寸为28*26 4. 檩托厚度达不到要求，经现场测量，出现一组为7.34mm。部分檩托螺栓未上 		
整改要求	1. 对现场焊渣再覆盖前必须清理干净并涂刷防腐材料、对保温棉必须增加厚度 2. 针对孔距过大，请及时整改，缩小孔距 3. 对材料不合格问题，已多次告知，请严格按照图纸及规范要求执行、对檩托未上螺栓立即安排整改完善		
检查人	王进青、倪善善	施工项目部 签收人/日期	2019.04.16
整改情况	1. 现场覆盖前对焊渣全部清理干净并涂刷防腐材料，保温已加厚 2. 孔距重新开孔，增加垫块 3. 严格按照规范施工，螺栓全部上紧 整改负责人：金江东 日期：2019.04.20		
复查意见	经巡视检查，并令业主方进行 内通 复查人：王进青 日期：2019.04.20		