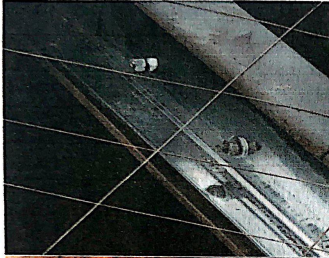
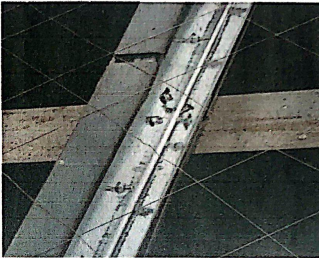


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHL-ZSFZ-JC-007

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年5月17日	检查地点	5号厂房加固
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查加固情况		
存在问题	1. 檩条加固部分 L 型钢螺栓安装错位，垫片缺少 2. 到货螺栓强度等级不符合设计图纸要求，图纸要求为 10.9，实际到货为 8.8 强度等级    螺栓性能等级 1. 符合 GB/T 14645-2012 和 GB/T 14646-2012 的要求。 2. 螺栓性能等级 10.9 级，螺母性能等级 10 级，垫圈性能等级 10 级，垫圈垫圈性能等级 10 级。 3. 螺栓性能等级 10.9 级，螺母性能等级 10 级，垫圈性能等级 10 级，垫圈垫圈性能等级 10 级。 4. 螺栓性能等级 10.9 级，螺母性能等级 10 级，垫圈性能等级 10 级，垫圈垫圈性能等级 10 级。 5. 螺栓性能等级 10.9 级，螺母性能等级 10 级，垫圈性能等级 10 级，垫圈垫圈性能等级 10 级。 6. 螺栓性能等级 10.9 级，螺母性能等级 10 级，垫圈性能等级 10 级，垫圈垫圈性能等级 10 级。 7. 螺栓性能等级 10.9 级，螺母性能等级 10 级，垫圈性能等级 10 级，垫圈垫圈性能等级 10 级。		
整改要求	1. 对缺少的垫片及时进行增补，对错位的螺栓进行扩孔，增大垫片及螺栓 2. 对本次到货螺栓强度等级达不到要求的进行更换处理，严禁出现在施工部位中		
检查人	王延春	施工项目部 签收人/日期	林明 2019.5.17
整改情况	问题已整改，螺栓问题已联系设计解决 整改负责人：林明 2019.5.19		
复查意见	经复查，问题已在现场整改完毕，螺栓问题已联系设计解决 钱月余 复查人：钱月余 日期：2019.5.19		