

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号: 21476-7676-008

施工单位	金华中禾建设工程安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 7 日	检查地点	庙子沟赵木匠沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查赵木匠沟支架安装情况 2、检查接地环网沟情况		
存在问题	1、部分螺丝未紧固到位 2、部分接地极未与组环网焊接 3、阵列之间接地沟深度与图纸标准不符合 4、防腐漆未刷双面、焊渣未去除		
整改要求	1、要求必须满足设计要求, 加深阵列之间接地沟的深度, 确保达到 800mm 2、要求施工单位防腐漆必须刷双面且焊渣需及时去除 3、要求螺丝必须紧固到位 4、要求接地极必须与组环网连接, 按照图纸要求正确施工 5、施工单位整改完成自检合格后报监理单位复查		
检查人	任志会	施工项目部 签收人/日期	李建国 19.11.07
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李建国 日期 19.11.07		
复查意见	经复查, 基本符合图纸设计要求。 复查人: 任志会 日期 2019.11.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。