

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目  
 编号: ZHJL-JDF-001

|           |                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                    |                |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施工单位      | 苏州乐尧电力发展有限公司                                                                                                                                                   |                 | 监理单位                                                                                               | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      | 2019年11月20日                                                                                                                                                    |                 | 检查地点                                                                                               | 一#楼屋顶          |  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                 |                 |                                                                                                    |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 本次检查直流电缆敷设, 检查事项: 1) 线缆是否按照图纸敷设, 2) 线缆外皮是否损坏, 3) 线缆拐弯处绝缘保护, 4) 桥架制作, 5) 桥架安装,                                                                                  |                 |                                                                                                    |                |  |
| 检查结果及存在问题 | 1) 个别组串未放线缆, 2) 直流电缆敷设未按照图纸施工, 3) 个别线缆外皮破损, 4) 桥架在拐弯处没有拐弯半径。                                                                                                   |                 |                                                                                                    |                |  |
| 整改要求      | 隐蔽穿管埋设工程验收要求:<br>1、因现场基础变更, 造成电缆敷设与图纸不符, 要求施工方标注好改动部分, 与设计确认。<br>2、未放线缆的组串重新敷设。<br>3、线缆外皮破损的更换线缆。<br>4、桥架拐弯处必须有拐弯半径, 要求施工方立即整改。<br>5、整改完成后及时报验, 验收合格方可进入下一道工序。 |                 |                                                                                                    |                |  |
| 检查人       | 黎建光                                                                                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2019.11.20 |                |  |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br>整改负责人:  日期 2019.11.22                                           |                 |                                                                                                    |                |  |
| 复查意见      | 本分项工程整改质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序<br>复查人:  日期 2019.11.22                         |                 |                                                                                                    |                |  |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。