 
 


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-20200505

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 05 月 05 日 10:00	检查地点	上汽大众宁波工厂三期停车坪东区块
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	上午监理单位会同施工单位和分包单位负责人或安全人员对正在施工作业的现场进行安全专项检查。现场正在进行施工的作业面有钢结构立柱和斜梁安装; 电缆沟开挖; 设备基础钢筋绑扎; 钢结构材料外观防腐油漆等几个。安全专项检查重点为现场的人员安全规定遵守情况; 现场安全防护措施情况; 以及其他安全情况。		
存在问题	结合检查对以下存在问题进行汇总: 1、 施工区域围挡的斜撑个别存在地脚未固定现象; 2、 施工区域东侧安全警示标识没有; 3、 钢结构材料防腐油漆区域油漆堆放和空桶堆放混乱凌散, 没有明显防火防爆标识; 没有分开摆放和专人管理。 4、 施工现场发现有烟蒂存在; 5、 场内原有排水沟盖板认为掀开没有复原, 易导致人员跌落摔伤; 6、 施工时, 办公区域和场地大门没有人员值班看守。		
整改要求	针对存在问题下发《监理工程师通知单》(编号 ZHJL-SQDZSQ-20200505), 要求施工单位根据情况逐条进行整改和完善。限 48 小时内进行整改完成并对《通知单》进行回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 5.6
整改情况	对《监理工程师通知单》(编号 ZHJL-SQDZSQ-20200505) 的内容进行了逐一整改措施的落实: 1、对围挡斜撑个别存在地脚未固定情况进行逐一检查并加固完成; 2、安排人员对东侧施工区域进行安全警示标识悬挂; 3、钢结构材料防腐油漆区域油漆堆放和空桶进行了分开堆放, 并在物品堆放边设置了消防灭火器, 对油漆堆放处安排了喷漆人员专门负责管理 4、每天安排人员对施工现场进行巡视检查打扫捡拾烟蒂, 并向所有员工进行了严禁吸烟的纪律要求; 5、安排人员对场内所有排水沟盖板逐一检查改好; 6、临时安排一名人员在办公区域进行值守, 值守人员临时不在岗时关闭大门。以上整改完成后以书面《回复单》的形式进行了回复, 请监理单位进行复查。 整改负责人:  日期 5.8		
复查意见	经复查, 施工单位已对 2020 年 05 月 06 日下发的《监理工程师通知单》要求整改的安全隐患内容进行了整改, 基本符合要求。 复查人:  日期 2020.5.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。