

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-044

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 7 月 02 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场检查		
存在问题	1、B06/B07/B08/B09/B10/B11/A11 箱逆变防雷接地检查发现：个别部分扁铁焊接搭接面不足，未刷防腐，引出的扁铁与箱逆变本体未可靠连接。 2、B06、B07 光伏区部分由于树林遮挡，影响支架组件安装，需砍伐。 3、4#、5#集电线路电缆敷设盖砖后，回填不到位。 4、A08 光伏区围栏基础由于雨水浸泡而导致围栏较大倾斜。 5、五条集电线路（3*400 ² 高压电缆）至升压站开关柜，箱逆变高压侧固定电缆抱箍小，需更换适合 3*400 ² 电缆的抱箍固定。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场管控。抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。		
检查人	曹俊、王学东、	施工项目部 签收人/日期	曹俊、 2022.07.02
整改情况	对以上问题，我项目部组织人员进行针对性整改。		
复查意见	经复查，1、2、3、条已整改。 4、5条整改。		
	复查人：曹俊 日期 2022.07.03		

