

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-047

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 7 月 30 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查		
存在问题	1、B06 光伏区组件安装有错边现象、组件之间间距大小不一、错位严重，已责令施工单位必须整改。 2、监理检查发现光伏区支架、部分组件安装人员未佩戴安全帽、登高人员未系安全带。 3、B08-B11 光伏区低压电缆沟深度不满足设计要求（1 米），现场实测深度在 40~60cm。 4、B09 光伏区 1*4 ² 直流线至汇流箱，有三根线短了，且用 MC4 插头连接加长，不符合要求，必须更换。 5、A01、B12 光伏区环网接地施工，缺少接地极，不符合设计及 GB/50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工与验收规范要求，必须按设计要求加补接地极。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。		
检查人	郭忠 王学东	施工项目部 签收人/日期	程实
整改情况	以上问题已督促施工单位对每一项进行整改，整改完成后报监理复查。		
复查意见	针对每一项整改已经记录，现场检查整改合格，报监理复查。		
复查人：郭忠 王学东 日期：2022.08.02			