

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-048

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 8 月 10 日	检查地点	B05-B11 光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、B09-B11 光伏区低压电缆沟有塌陷现象，深度已不满足设计要求（1 米）。 2、B09-B11、B06 光伏区支架组件安装有错边、组件之间间距大小不一致（误差较大）。 3、现场支架辅材（螺栓、螺母、弹垫、平垫、组件连接片、拉杆等）丢失较多。 4、B05 到箱逆变进场道路需修整，确保设备、吊车进场安全。 5、B05 箱逆变基础内接地未施工，未与光伏区连接贯通。 6、由于 A02 光伏区组串线路短路，导致烧毁一台汇流箱，致使部分汇流箱通讯模块损坏，需订购、更换。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场管控，抓紧完成自检工作，对不合格及未完成部分进行整改、施工。		
检查人	毕继东、王学东	施工项目部 签收人/日期	杨东 2022.08.09.
整改情况	以上问题，总包项目部已督促施工单位对不合格部分整改。 对于材料缺失已订购补缺。 B05 箱逆变进场道路已在 8 月 10 日修整，设备已进场吊装就位。 汇流箱通讯模块已联系厂家联系，重新订购的到场后更换。 2022.08.09.		
复查意见	以上问题，整改后复查合格，且符合安全文明施工要求。 通讯模块到货后及时更换并检查是否安装到位。 复查人：毕继东 日期：2022.08.12		