

监理检查记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-050

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 9 月 13 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、由于现场支架辅材缺失，檩条连接件用檩条改装，厚度不符合要求，且未防腐处理； 2、现场支架辅材缺失，后补组件连接片不符合要求； 3、B11 光伏区防雷接地缺少接地极，部分接地沟深度不足 1 米； 4、B05、A02 光伏区组件被大量灰尘覆盖（附近加工厂生产中产生的灰尘），部分光伏区树木遮挡，砍伐不彻底； 5、支架安装后未校正，导致组件安装有错缝，间距大小不一，个别方阵整体不平整； 6、B09、B11 光伏区低压电缆沟开挖，有石层部分开挖深度不足 1 米。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人	李强、王学东	施工项目部 签收人/日期	程家 2022.09.13
整改情况	对于现场不符合要求部分，已通知施工单位整改，对不合格辅材要求更换，整改完成后，报监理项目部复查。		
复查意见	对于整改部分进行复查，符合规范要求。 对于辅材不合格部分必须更换合格产品。 复查人：李强 日期 2022.09.15		

