


监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-041

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 14 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查		
存在问题	1、B12、A01 接地焊接敷设在电缆上面，不符合规范要求。 2、B06/B07/B08/B09/B10/B11 电缆沟开挖部分地方开挖深度不满足设计要求（设计要求深度大于 1 米）。 3、并网区域防雷接地未焊接，组件连接线未完成，汇流箱接地未完成。 4、支架组件安装有错边现象。 5、已并网区域个别汇流箱内组串存在接地问题，需检查问题所在。 6、发现个别地方 1*4 ² 直流线埋设前未穿管。 7、部分箱逆变基础未预留接地孔，缺少接地极。		
整改要求	以上问题望、总包单位、施工单位需加强现场管控，抓紧完成自检消缺工作，对不合格部分进行整改。		
检查人	 陈健	施工项目部 签收人/日期	 程实
整改情况	以上问题已安排整改，还剩部分问题仍在整改中。		
复查意见	已复查，基本整改到位，符合要求。 复查人：陈健、程实，日期：2022.06.15.		

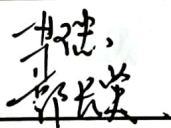