

监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-023

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 12 日		检查地点	升压站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对升压站及光伏区检查			
存在问题	1、电气楼屋面防水未达要求阴湿 2、综合楼西侧外墙涂料剥落 3、大面积组件垫板螺丝有松动现象且存在弹垫或平垫缺少现象。边缘位置的直拉条两侧的斜拉条只有一侧有弹垫、平垫螺母，应按图施工阴阳两侧均需要一平、一弹、一螺母。现场发现多数拉条螺丝未紧固到位且缺少平垫、弹垫。支架连接件连接时未矫正连接导致两侧组件形成高低差。现场个别阵列出现不平整凹陷现象需要施工方调整。现场弹垫、平垫、螺丝存在丢弃现象。 4、综合楼女儿墙与保温板交接处未挂网存在开裂现象。			
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改			
检查人	严志 王学东 张良玉	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2021.11.13	
整改情况	针对以上问题已督促施工单位整改完成，请复查。 2021.11.14			
复查意见	经复查，个别部位还需加强整改力度，对支架杆件螺栓螺母需与厂家确认。 复查人：王学东 张良玉 日期：2021.11.15			



扫描全能王 创建