

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.3.29	检查地点	送出线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查送出线路G1-G11铁塔底座混凝保护帽浇筑前隐蔽工程验收。		
存在问题	1. 塔脚板与基础面有间隙 2. 地脚螺栓垫片与塔脚板有间隙 3. 混凝土保护帽模板尺寸不符合设计要求		
监理措施	要求施工单位可在重新支模后灌注微膨胀水泥砂浆至完全覆盖塔脚板与基础面间隙上方2mm，用铁片将地脚螺栓垫片与塔脚板之间垫实，按图纸设计要求使用尺寸正确的模板。		
检查人	王励	施工项目部 签收人/日期	王励 2024.3.29
整改情况	已整改完成 整改负责人：王励 日期 2024.3.30		
复查意见	经复查，已整改完成。 复 查 人：王励 日期 2024.3.30		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。